

湖南省市场监督管理局

湖南省市场监督管理局 关于 2021 年在用电梯维护保养质量监督抽查 情况的通报

各市州市场监督管理局，有关电梯检验检测机构、维保单位、使用单位：

根据《特种设备安全法》《行政许可法》《特种设备安全监察条例》《电梯维护保养规则》《特种设备使用管理规则》等有关规定，省局组织开展了 2021 年度全省在用电梯维保质量监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、监督抽查情况

按照《湖南省市场监督管理局办公室关于开展 2021 年度在用电梯维护保养质量监督抽查的通知》（湘市监办发〔2021〕94 号）要求，省局委托第三方技术机构，邀请 7 位专家成立 3 个抽查组，由当地特种设备安全监察员协助配合，于 2021 年 10 月至 11 月在全省范围内抽查了 162 台电梯。包括公众聚集场所的在用电梯，群众投诉反映故障较多、电梯定期检验复检率较高、有应急救援不及时记录的电梯，投入使用时间 6 年以上且使用管理状况不佳的电梯，近三年来违反特种设备法律法规被行政处罚的

电梯维保单位承保的电梯，在 2020 年度监督检查中被通报的电梯维保单位承保的电梯。涉及宾馆、酒店、办公楼、住宅小区、医院、学校、写字楼等多类场所。

（一）电梯维保质量监督抽查情况。

每台被抽查的曳引驱动电梯，现场抽查安全项目 14 项，维保质量项目 11 项；每台被抽查的自动扶梯或自动人行道，抽查安全项目 12 项，维保质量项目 9 项。主要问题如下：

1. 安全措施或安全功能不符合要求。机房门破损或设置不符合要求，机房照明失效，无机房电梯紧急操作装置失效，进行手动紧急操作时无法判断轿厢的位置，限速器-安全钳联动试验失效，缓冲器电气安全装置失效，无机房电梯轿顶上作业场地检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置失效，自动扶梯防护挡板缺失，监控检修盖板和楼层盖板的电气安全装置失效，机房、驱动站、转向站照明失效，可拆卸式盘车手轮电气安全装置失效等。

2. 缺少必要的标牌标识。机房门未设置警示标志，机房内未粘贴应急救援程序，应急救援标识不符合要求，未设置电梯平层标记，平层标记不清晰等。

3. 电梯井道内风险隐患突出。井道照明、底坑照明、轿顶照明失效，井道壁距离超标，导轨油杯缺油，对重压板未压实压紧对重块，层门门锁啮合深度不够，缓冲器缺失、缓冲器严重锈死，底坑积水，轿厢内紧急照明和报警装置失效等。

4. 维保记录填写不规范、不完善。维保记录未按照《电梯维护保养规则》要求编制，维保记录上签字人员非本单位人员，使用单位安全管理人员未在维保记录上签字确认（含安全管理人员无证），维保记录填写情况与现场设备情况不一致等。

5. 维保人员能力不足。部分电梯维保人员不会开展电梯紧急救援操作，不会测试电气绝缘，不会进行轿厢意外移动保护装置试验、轿厢上行超速保护装置试验等。

电梯维保质量监督抽查发现的具体问题见附件 1。

（二）电梯使用单位监督抽查情况。

存在使用单位对电梯安全管理的重视程度不够，电梯安全管理制度未建立或不健全，电梯安全技术档案未建立或不完善，电梯安全管理员未配备或配备不足，安全管理人员证超期未复审，电梯安全管理员未对维保过程进行监督或未在维保记录上签字确认等问题。

电梯使用单位监督抽查发现的具体问题见附件 2。

（三）电梯检验检测报告监督抽查情况。

涉及检验检测报告问题的电梯共 43 台，其中曳引驱动电梯 35 台，自动扶梯及自动人行道为 8 台。主要问题如下：

1. 检验、检测报告中记录的维保单位与现场实施维保作业的单位不一致。

2. 检验检测项目检验检测结论（结果）判定与设备实际情况不符。部分检验检测报告中的 2.7（5）、2.8（4）、2.9（4）、3.7、

3.15（4）、4.3（3）、4.6（2）、6.4、A6.7.2、6.9（2）等直梯项目和 2.14、3.4、4.2（1）、6.11（2）等扶梯项目，检验检测结果与现场抽查情况不一致。

3. 监督检验报告不规范。电梯监督检验报告记载该电梯为曳引驱动乘客电梯，但报告中的检验依据为《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012），检验报告中只有一名检验员签字，不符合安全技术规范要求。

4. 检验报告中记录的数据与现场实测数据偏差较大。检验报告中第 2.7 项“轿厢与井道壁距离”填写值为 0.15 米，实测值为 0.28 米。

电梯检验检测报告监督抽查的具体问题见附件 3。

（四）电梯维保单位监督抽查情况。

共抽查 61 家电梯维保单位的法定资质、人员情况、工作场所、鉴定评审问题整改情况。其中，维保单位法定资质均符合要求，鉴定评审时提出的问题均完成整改，但有 41 家单位存在人员问题，8 家单位存在工作场所问题。主要问题如下：

电梯维保单位作业人员数量不满足许可条件要求，电梯维保单位办公场所或地址变更未依法办理许可证变更手续，未任命技术人员、检验人员或技术人员、检验人员数量、任职资格不符合许可条件要求，未任命设计、工艺与焊接、现场施工质量控制责任人员等问题。

电梯维保单位监督抽查发现的具体问题见附件 4。

（五）电梯鼓式制动器安全隐患排查治理监督抽查情况。

本次抽查 162 台电梯中，安装了满足《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》（市监特设函〔2021〕564 号）要求的鼓式制动器的电梯共 59 台，其中 29 台为已按要求对鼓式制动器进行电磁铁拆解保养或更换导磁材料的松闸杆，其余 30 台未按规定进行相关维护更换工作。

监督抽查发现的具体问题见附件 1。

二、监督抽查内容

（一）重点监督抽查维保过程弄虚作假、缺项漏项、出示虚假维保记录等内容；

（二）抽查曳引和强制驱动电梯、自动扶梯及自动人行道的半月、季度、半年度、年度维保项目的维保质量；

（三）抽查维保单位的资源条件，超期未换证、伪造、变造、出租、出借、转让证照等行为；

（四）延伸抽查项目包括鼓式制动器电磁铁拆解保养及采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换情况，电梯检验检测报告，鉴定评审问题整改情况，使用单位的电梯安全管理制度、安全技术档案、特种设备安全管理机构的建立情况，电梯维保合同管理及电梯安全管理员持证情况等。

三、对存在问题单位的处理意见

（一）有关电梯维保、使用单位要对照《电梯维保质量及鼓式制动器隐患排查专项整治监督抽查发现的问题汇总表》《电梯

使用单位监督抽查发现的问题汇总表》，按照《电梯维护保养规则》《特种设备使用管理规则》《湖南省市场监督管理局办公室关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》（湘市监办发〔2021〕40号）要求对存在问题的项目认真整改，并于4月30日前将整改报告和整改见证材料经所在地市州市场监管局特种设备科（处）确认合格后报省局特种设备局。

（二）监督抽查资源条件存在问题的电梯维保单位要对照《电梯维保单位监督抽查发现的问题汇总表》，按照《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）要求对存在问题的项目进行改正，并于4月30日前将整改报告及整改见证材料经所在地市州市场监管局特种设备科（处）确认合格后报省局特种设备局。上述单位下一许可周期不允许申请自我承诺声明换证，对于抽查发现的问题在换证评审时进行重点检查。

（三）有关电梯检验、检测机构要对照《电梯检验检测报告监督抽查发现问题汇总表》认真整改存在的问题，要加强对检验检测工作质量的管理，切实提高检验检测工作质量，并于4月30日前将整改报告及整改见证材料经所在地市州市场监管局特种设备科（处）确认合格后报省局特种设备局。

四、有关要求

（一）有关市州市场监管部门要督促相关单位落实问题隐患整改主体责任，对逾期未改正的，依法依规严肃查处，暂扣有关单位《特种设备生产许可证》并暂停其维保业务直至其完成问题

隐患的整改；情节严重的，依法吊销或报请省局撤销其相应资格。

（二）各电梯检验检测机构、鉴定评审机构要积极配合相关市州市场监管部门对整改情况进行确认，及时消除事故隐患。

（三）各市州市场监管局要加强对本行政区域内电梯维保单位和检验检测机构的监督管理，严肃查处各类违法违规行为，并将行政处罚信息按有关规定纳入信用监管平台，实施联合惩戒。工作中遇到问题请及时报告省局特种设备局。

联系人：海旷儒、黄 震 0731-85693208；

邮 箱：hnsdjgtsb@amr.hunan.gov.cn；

技术机构项目负责人：杨 岳，15600655556。

- 附件：1. 电梯维保质量及鼓式制动器隐患排查专项整治监督检查发现的问题汇总表
2. 电梯使用单位监督检查发现的问题汇总表
3. 电梯检验检测报告监督检查发现的问题汇总表
4. 电梯维保单位监督检查发现的问题汇总表



附件 1

电梯维保质量及鼓式制动器隐患排查专项整治监督抽查 发现的问题汇总表

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
1	东芝电梯 (中国)有 限公司湖南 分公司	东芝电梯(中国) 有限公司	990133	长沙市	1. 盘车手轮为辐条形式。 2. 盘车手轮接近处无方向标识。 3. 层门钩锁啮合深度 3.0mm。	1.轿顶护栏的组成不符合 TSGT7001-2019 的 4.2 项要 求, 不能达到安全可靠。 2.对重侧油杯油量不足。 3.井道内照明失效,该功能不 能正常使用。 4.缓冲器电气开关不动作。	维保记录填写的维保 项目与对应的设备不 符。(该电梯无选层 器、制动器工作监测、 轿门限制装置)	✓
		东芝电梯(中国) 有限公司	GA163056-020	长沙市	✓	1. 井道照明不齐全,有照明 灯缺失情况。 2.地坑内固定照明失效。	✓	✓
2	长沙市三微 电梯实业有 限公司	日立电梯(中国) 有限公司	19R001462	长沙市	1. 用于观察轿厢运行方 向、速度、位置的显示装 置失效 2.底坑内对讲装置缺失	✓	未提供维保记录	✓
		日立电梯(中国) 有限公司	19R001463	长沙市	1. 用于观察轿厢运行方 向、速度、位置的显示装 置失效。 2.底坑内对讲装置缺失。	✓	未提供维保记录	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		浙江中合蒂森电梯有限公司	DS20092-1	长沙市	用于观察轿厢运行方向、速度、位置的显示装置失效	底坑内固定照明失效	提供的维保记录中半月保、季度保、半年保、年度保所涉及的项目与TSGT5002-2017 要求不符	/
3	长沙市通特设备工程有限公司	/无维护保养设备	/	长沙市	/	/	/	/
		/无维护保养设备	/	长沙市	/	/	/	/
4	湖南帝奥电梯工程有限公司	广州永日电梯有限公司	Y08060617	长沙市	1. 手动紧急操作时无法观察轿厢是否在开锁区。 2.轿顶、底坑对讲系统失效。	1.机房门破损严重。 2.对重侧单边油杯无油。 3.底坑内杂物。	1.经核查 2021-07-14 日所填写的电梯半月保养项目内容及要求中维保人员黄曦未列在公司名册中，未填写作业人员证号 2.维保记录中第 9 页“层门和轿门旁路”、第 21 页“轿门门锁电气触点”项维修结果与现场不一致 3. 现场未提供 2021-07-14 日之前的维保记录	未更换制动器松闸顶杆

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		快意电梯股份有限公司	IFE-K11656	长沙市	1.制动器制动闸瓦未均匀地贴合在制动轮上。 2.手动紧急操作时无法观察轿厢是否在开锁区。	1.机房门外侧无警示标志。 2.对重侧单边油杯无油。 3.轿厢侧双边油杯无油。 4.耗能缓冲器压缩状态时无法触发电气安全装置。	经核查 2021-07-25 日所填写的电梯半年保养项目内容及要求中第 6 项、第 21 项、第 32 项、第 35 项、第 42 项、第 45 项、第 56 项检修结果与现场设备情况不一致	1.未更换制动器松闸顶杆 2.现场查看制动器铁芯顶杆与制动臂配合位置偏移
5	湖南升华电梯有限公司	快意电梯股份有限公司	ZT2000009212	长沙市	无直接或通过显示装置观察轿厢的运行方向、速度以及是否位于开锁区	✓	经核查 2021-10-09 《半月维护保养情况记录》中第 2 项的维护保养项目结论与现场不一致	未提供拆解更换等材料
		通力电梯股份有限公司	1136528834	长沙市	✓	1.井道照明装置失效。 2.底坑照明装置失效。	经核查 2021-06-26 《半年维护保养情况记录》中第 58 项、43 项、56 项、21 项的维护保养项目结论与现场不一致	未提供拆解更换等材料

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
6	湖南富霖机电科技发展有限公司	布劳恩电梯有限公司	BRK-16-25-26-L1	长沙市	✓	1. 通向机房的通道不畅通。 2. 机房门外侧无警示标志。 3. 机房门关闭的情况下，机房内无法打开。 4. 轿顶护栏无踢脚板。 5.底坑积水。	1.所提供的《电梯维护保养作业记录》中半月保、月保、季度保、年度保的保养项目与 TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》要求的项目不一致	鼓式制动器 未进行拆解 保养
		伯朗电梯(郴州)有限公司	B1604-0048	长沙市	✓	1.井道照明失效不能正常使用。 2.底坑内照明失效不能正常使用。 3.张紧轮开关安装错位不能正常工作。	1.经核查 2021-07-14《季度维护保养情况记录》中第 2 项、10 项、21 项、32 项、35 项的维护保养项目结论与现场不一致 2.经核查 2021-10-09 /《半年维护保养情况记录》中未保人员肖刚经湖南省特种设备作业人员考核管理平台查询为非该单位员工	

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		上海三菱电梯有限公司	10ELE10-298-1	长沙市	紧急操作动态测试装置上照明装置失效，不符合TSGT7001-2019 附录 A 中第 2.8 条的要求。	✓	1.经核查 2021-09-17《半年维护保养情况记录》中第 2 项、10 项、21 项、32 项、35 项、45 项、56 项的维护保养项目结论与现场不一致 2.经核查 2021-10-09《半年维护保养情况记录》中未报人员肖刚经湖南省特种设备作业人员考核管理平台查询为非该单位员工	/
7	湖南力升电梯有限公司	菱王电梯股份有限公司	14H000226	长沙市	✓	1.井道照明失效不能正常使用。 2.底坑内照明失效不能正常使用。	经核查 2021-09-15《季度维护保养情况记录》中第 1 项、2 项的维护保养项目结论与现场不一致	/
		菱王电梯股份有限公司	14H000558	长沙市	无机房电梯紧急操作装置失效	轿厢及对重上油杯无油	经核查 2020-12-16《半月维护保养情况记录》中第 1 项、2 项的维护保养项目结论与现场不一致	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
8	湖南客尚电梯服务有限公司	苏州帝奥电梯有限公司	D2009-112	长沙市	✓	耗能缓冲器压缩状态时无法触发电气安全装置	✓	/
		迅达电梯(中国)有限公司	K4010157	长沙市	✓	耗能缓冲器压缩状态时无法触发电气安全装置	✓	/
		三菱机电上海机电电梯有限公司	E-YA-L4704	长沙市	无机房电梯紧急操作装置失效	耗能缓冲器压缩状态时无法触发电气安全装置	经核查 2021.10.14《半月维护保养记录》中第 21 项检查结论与现场设备情况不一致	/
9	湖南申龙电梯有限公司	奥的斯机电电梯有限公司	D6NL4742	长沙市	无机房电梯紧急操作装置失效	井道照明装置失效，不能正常使用	经核查 2021.10.19《季度维护保养项目内容及要求记录》中第 17、21、35 项检修结论与现场设备情况不一致	✓
10	深圳市大众珠江电梯有限公司长沙分公司	上海三菱电梯有限公司	08NEC10-121-24	长沙市	紧急照明失效；轿顶、地坑紧急通话装置失效。	井道照明装置失效	经核查 2021-02-11《电梯半年度保养项目内容及要求》中第 21、32、35、56 项与现场设备情况不一致。	/
		上海三菱电梯有限公司	08NEC10-121-8	长沙市	轿顶、地坑紧急通话装置失效	对重单侧油杯无油	经核查 2021-03-14《电梯年度保养项目内容及要求》中第 21、32、35、45、56 项与现场设备情况不一致。	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
11	湖南湘通电梯有限公司	西子奥的斯电梯有限公司	国网湖南省电力有限公司水电分公司水电检修中心 B-1#	长沙市	1.无法直接或通过显示装置观察轿厢的运行方向、速度以及是否位于开锁区。 2.轿厢紧急通话装置设置不符合要求；轿顶底坑紧急通话装置。	1.对重单侧油杯无油。 2.井道照明失效。 3.底坑照明失效。	✓	/
		西子奥的斯电梯有限公司	国网湖南省电力有限公司水电分公司水电检修中心 A-3#	长沙市	1.无法直接或通过显示装置观察轿厢的运行方向、速度以及是否位于开锁区。 2.轿厢紧急通话装置设置不符合要求；轿顶底坑紧急通话装置。	1.对重单侧油杯无油。 2.井道照明失效。 3.底坑照明失效。	✓	/
		通力电梯股份有限公司	36012631	长沙市	轿顶底坑紧急通话装置失效	✓	✓	/
		通力电梯股份有限公司	36575366	长沙市	轿顶底坑紧急通话装置失效	✓	✓	/
12	湖南兆开电梯工程有限公司	上海三菱电梯有限公司	11N3V10-287-11	长沙市	✓	机房门锁住后从机房内无法开启	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养记录 2021-09-11 《电梯季度保养项目内容及要求》中第 21、35 项与现场设备情况不一致。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		上海三菱电梯有限公司	11N3V10-287-12	长沙市	底坑紧急报警装置失效	机房门锁住后从机房内无法开启	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养记录2021-09-11《电梯季度保养项目内容及要求》中第21、35项与现场设备情况不一致。	✓
		日立电梯(中国)有限公司	17G010211	长沙市	底坑紧急报警装置失效	✓	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养记录2021-09-11《电梯半年保养项目内容及要求》中第2、35、45项与现场设备情况不一致。	/
13	湖南剑龙机电设备有限公司	华升富士达电梯有限公司	ALA8422	长沙市	1.驱动主机上接近盘车手轮处，未标出轿厢运行方向。2.2-6层层门锁紧元件的啮合深度小于7mm。	1.机房门向内开启。 2.井道照明失效。	✓	未排查、未拆解
14	通力电梯有限公司长沙分公司	通力电梯有限公司	36509146	长沙市	✓	✓	✓	✓
		通力电梯有限公司	36509140	长沙市	紧急报警装置失效	✓	✓	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
15	蒂升电梯 (中国)有限公司长沙分公司	蒂升电梯(中国)有限公司	E/30033674.009	长沙市	✓	底坑照明装置失效	维护保养记录中, 在2021年03月19日记录的季度保养记录中, 第35项“选层器动静触点”的维保结果与实际不符	✓
		蒂升电梯(中国)有限公司	E/30033674.005	长沙市	✓	1. 井道照明装置失效。 2.底坑照明装置失效。	维护保养记录中, 在2021年06月17日记录的(半年)保养项目中, 第35项“选层器动静触点”的维保结果与现场实际不符。	✓
16	湖南德力通电梯有限公司	广州奥的斯电梯有限公司	D6NF5499	长沙市	✓	井道照明装置失效	维护保养记录: 在2021年08月23日记录的“半年保养项目内容及要求”中第15项井道照明、第21项轿门门锁电气触电、第56项轿门开门限制装置的“检修结果”与现场实际不符。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
17	湖南君一电梯有限公司	通力电梯有限公司	36509153	长沙市	1.梯号为梯 11 湘 A12563（20）的电梯，在 2021 年 10 月 21 日 15:45 时，采用对讲系统的紧急报警装置的轿厢和控制室未能取得联系。 2.机房内未设置与驱动主机相适应的应急救援程序。 3.轿顶停止装置未设置明确标识。	1.井道照明装置失效。 2.底坑照明装置失效。	✓	✓
		通力电梯有限公司	36508042	长沙市	1.轿厢内紧急报警装置和控制室未能取得联系。 2.机房内未设置与驱动主机相适应的应急救援程序。 3.轿顶停止装置未设置明确标识。	1.对重压板未压实对重块。 2.底坑照明装置失效。	✓	✓
18	湖南凯瑞电梯有限公司	广州永日电梯有限公司	Y08111300	长沙市	✓	1. 对重压板未压实对重块。 2.井道照明装置失效。	✓	✓
		曼斯顿电梯（浙江）有限公司	14-06-10756	长沙市	正常电源中断时，轿厢内紧急照明和报警装置失效	1. 轿厢、对重导靴油杯缺油。 2.井道照明装置失效。	✓	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
19	湖南世通电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	36568702	长沙市	✓	井道照明失效	✓	✓
		西子奥的斯电梯有限公司	F8NX0821	长沙市	✓	✓	维护保养记录中 2021年10月20日记录的“电梯半月保养项目内容及要求”第21项轿门门锁电气触点的“检修结果”与现场实际不符	✓
20	山西保利德奥电梯工程有限公司	迅达电梯(中国)有限公司	Z6253520	长沙市	✓	照明失效	电梯维护保养记录中,在2021年07月17日、08月01日、8月16日记录的半月维护保养项目(内容)和要求中,维保日期随意修改;第21项轿门门锁电气触点的“维护保养结果”与现场实际不符;“维护保养结果”结论为“无此项”时,填写不规范且修改维护保养记录时未签注修改人、修改日期。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		迅达电梯(中国) 有限公司	Z6253526	长沙市	✓	照明失效	电梯维护保养记录中,在2021年09月16日记录的半月维护保养项目(内容)和要求中,第21项轿门门锁电气触点的“维护保养结果:与现场实际不符;“维护保养结果”结论为“无此项”时,填写不规范且修改记录时未签注修改人和修改日期。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		迅达电梯(中国) 有限公司	Z6253546	长沙市	1.正常照明电源中断时，轿厢内紧急照明失效。 2.在 2021-10-24 上午 11:53 分时，正常照明电源中断后，轿厢内紧急救援报警装置无法与值班室取得联系。	✓	电梯维护保养记录中，在 2021 年 10 月 14 日记录的半月维护保养项目（内容）和要求中，第 21 项轿门门锁电气触点的“维护保养结果：与现场实际不符；安全管理人员未签字确认维护保养结果； 2021 年 09 月 30 日记录的季度维护保养项目（内容）和要求中，“维护保养结果”结论为“无此项”时，填写不规范且修改记录时未签注修改人和修改日期。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
21	亚洲富士长林电梯（新余）有限公司	迅达电梯（中国）有限公司	H4530112	长沙市	✓	✓	维护保养记录中，在2021年10月10日记录的（半月）保养项目中，第6项“制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统事的监测”和第9项“层门和轿门旁路装置”与现场实际不符	/
22	长沙臻致电梯有限公司	申龙电梯股份有限公司	SL/T00040-16	长沙市	✓	✓	维护保养记录中，在2021年07月18日记录的（半月）保养项目中，第6项“制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统事的监测”和第9项“层门和轿门旁路装置”与现场实际不符	/
23	湖南鹿鼎电梯有限公司	港日电梯有限公司	D1NA2348	长沙市	✓	✓	维护保养记录：在2021年01月21日半年保养项目内容及要求中第32项“减速机润滑油”、第35项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
24	长沙三菱电梯有限公司	蒂森电梯有限公司	E/30042667.014	长沙市	1.进行紧急电动运行操作时无法观察到轿厢是否在开锁区。 2.无法直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区。	✓	✓	/
		蒂森电梯有限公司	E/30042667.009	长沙市	1.进行紧急电动运行操作时无法观察到轿厢是否在开锁区。 2.无法直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区。	底坑井道照明开关失效（井道照明齐全）	✓	/
		蒂森电梯有限公司	E/30042667.008	长沙市	1.进行紧急电动运行操作时无法观察到轿厢是否在开锁区。 2.无法直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区。	✓	✓	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
25	湖南鸿泰富 电梯有限公司	巨立电梯股份有 限公司	18G00436	长沙市	轿门滑动门是由数个间接 机械连接的门扇组成，但 未被锁住的门扇上设置的 电气安全装置不能验证其 闭合状态。✓	✓	2021年09月25日的 半年度维保记录中第 32项“减速机润滑 油”的维保结果与现 场实际不符。	/
		蒂森电梯有限公 司	E/30038747.001	长沙市	✓	机房门破损严重	半年度的维保记录 中：轿门门锁电气触 点、选层器动静触点、 电动机与减速机联轴 器、轿门开门限制装 置的填写记录与现场 实际不符。	✓
26	湖南阿尔法 电梯工程有 限公司	上海阿尔法电梯 有限公司	8472	长沙市	1.在电梯驱动主机上接近 盘车手轮处，未标出轿厢 运行方向。 2.紧急照明失效。	1.机房照明失效。 2.井道照明装置失效。 3.底坑积水 50cm 以上。	✓	✓
		上海阿尔法电梯 有限公司	20071214-L04	长沙市	1.轿顶进入检修运行时不 能取代紧急电动运行 2.紧急照明失效	1.机房照明失效。 2.检修下行按钮工作不正常。 3.井道照明装置失效。	✓	✓
		上海阿尔法电梯 有限公司	8474	长沙市	1.轿顶进入检修运行时不 能取代紧急电动运行 2.紧急照明和报警装置均 已失效	井道照明装置失效	✓	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
27	株洲永佳电梯有限公司	西继迅达(许昌)电梯有限公司	湖南爱拼房地产开发有限公司(新芦淞服装都市工业园)5#	株洲市	1. 盘车手轮接近处无方向标识。 2. 开闸拉索断裂、开闸拉索连接板缺失,无法松闸。 3.无平层标记,手动紧急救援时无法观察到轿厢是否在开锁。 4.轿顶、底坑无紧急报警装置。 5.层门钩锁啮合深度3.0mm。	✓	✓	/
		西继迅达(许昌)电梯有限公司	湖南爱拼房地产开发有限公司(新芦淞服装都市工业园)3#	株洲市	1.盘车手轮接近处无方向标识。 2.开闸拉索断裂、开闸拉索连接板缺失,无法松闸。 3.无平层标记,手动紧急救援时无法观察到轿厢是否在开锁。 4.轿顶、底坑无紧急报警装置。 5.层门钩锁啮合深度3.1mm。	对重侧缓冲器电气安全装置失效	2021年10月11日所填写的《季度维护保养记录》中序号21项维护保养结果与现场设备不一致	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		西继迅达(许昌) 电梯有限公司	1301041XN-001	株洲市	1.盘车手轮接近处无方向标识。 2.开闸拉索断裂、开闸拉索连接板缺失,无法松闸。 3.无平层标记,手动紧急救援时无法观察到轿厢是否在开锁。 4.轿顶、底坑无紧急报警装置。 5.层门钩锁啮合深度3.2mm。	对重侧缓冲器电气安全装置失效	✓	/
28	湖南永至尚 电梯有限责 任公司	日立电梯(中国) 有限公司	16G017527	株洲市	限速器安全钳联动试验时,安全钳开关未动作。	对重单侧油杯缺失	2021年08月27日所填写的《全年维护保养项目(内容)和要求(续表)》中序号35项与现场设备不一致	✓
		日立电梯(中国) 有限公司	16G038458	株洲市	✓	底坑积水	2021年05月14日所填写的《全年维护保养项目(内容)和要求(续表)》中序号36项与现场设备不一致	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		日立电梯(中国)有限公司	16G038456	株洲市	✓	机房内照明失效	2021年05月14日所填写的《全年维护保养项目(内容)和要求(续表)》中序号37项与现场设备不一致	✓
		日立电梯(中国)有限公司	16G017522	株洲市	底坑紧急报警装置失效	对重侧油杯油量不足	2021年08月27日所填写的《全年维护保养项目(内容)和要求(续表)》中序号38项与现场设备不一致	✓
29	株洲天正电梯安装有限公司	快意电梯股份有限公司	IFE-K10575	株洲市	轿顶、底坑对讲系统失效,不能与救援服务取得联系	1. 机房锁住后从机房内无法开启。 2. 底坑积水。 3. 轿厢侧缓冲器压缩期间电气安全装置无法动作。 4.张紧轮开关安装错位不能正常工作。	2021年09月24日所填写的《季度维护保养情况记录》中序号21、32、35项与现场设备不一致	✓
		快意电梯股份有限公司	IFE-K10570	株洲市	1.轿顶、底坑对讲系统失效,不能与救援服务取得联系。 2.7层井道内面对层门,左侧层门门扇滑块缺少固定螺栓。 3.限速器动作触发装置(棘爪)动作不灵活。	对重侧单侧油杯吸油毡缺失	经核查2021年07月10日《半年度维护保养情况记录》中序号为21、32、35、45、56项与现场设备情况不一致。2021年4月25日《半月维护保养情况记录》维保人员未签名。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		广州永日电梯有限公司	Y07050368	株洲市	1.轿顶、底坑对讲系统失效，不能与救援服务取得联系。 2.层门门锁啮合深度2.0mm。	✓	经核查 2021 年 06 月 26 日《半年度维护保养情况记录》中序号为 21、32、35、43、45、56 项与现场设备情况不一致	✓
30	湖南德力通电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	D6NF5499	株洲市	限速器转动不灵活，运转不正常	✓	✓	✓
		杭州新马电梯有限公司	22252	株洲市	✓	✓	✓	✓
31	长沙泰捷机电设备维护有限公司	上海三菱电梯有限公司	181103053	株洲市	紧急电动运行装置失效（不能跨接相应的电气安全装置）	✓	维护保养记录：在 2021 年 10 月 19 日季度保养项目内容及要求中第 32 项“减速机润滑油”、第 35 项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	/
		上海三菱电梯有限公司	181103306	株洲市	✓	✓	维护保养记录：在 2021 年 10 月 19 日季度保养项目内容及要求中第 32 项“减速机润滑油”、第 36 项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		上海三菱电梯有限公司	181103343	株洲市	✓	✓	维护保养记录：在2021年10月19日季度保养项目内容及要求中第32项“减速机润滑油”、第37项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	/
32	湖南鑫亿电梯有限公司	快速电梯股份有限公司	09NR7718	岳阳市	紧急报警装置失效	✓	✓	/
		杭州斯沃德电梯有限公司	SWDK15432	岳阳市	✓	✓	✓	/
		上海三菱电梯有限公司	150303447	岳阳市	✓	✓	✓	✓
33	岳阳南方电梯有限公司	快意电梯股份有限公司	AT1700003663	岳阳市	2层层门啮合深度5mm	✓	✓	✓
		美迪斯电梯有限公司	M1906001	岳阳市	2~4层层门门锁啮合深度5mm	✓	2020年度保养记录中：轿门门锁电气触点、验证轿门关闭的电气安全装置、选层器动静触点、耗能缓冲器项目填写与现场实际不符	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		奥的斯电梯（中国）有限公司	R2NP6855	岳阳市	✓	✓	维护保养记录中，在2021年10月30日记录的（季度）保养项目中，第6项“制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统事的监测”和第9项“层门和轿门旁路装置”与现场实际不符	/
34	湖南快达电梯有限公司	通力电梯有限公司	36837004 (1136529729)	岳阳市	✓	✓	维护保养记录：在2021年03月26日半年度保养项目内容及要求中第36项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	/
		星玛电梯有限公司	K8NU3987	岳阳市	✓	✓	维护保养记录：在2021年08月22日半月维保记录中第23项“轿门门锁电气触点”与现场实际不符	/
		申龙电梯股份有限公司	SL/T01167-19	岳阳市	2层门锁锁紧元件啮合深度5mm时能启动	1. 井道照明装置失效。 2.底坑积水。	半年度维保记录中：选层器动静触点、耗能缓冲器填写的维保结果与现场实际不符	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
35	岳阳台菱电梯有限公司	广州广日电梯有限公司	19257833008	岳阳市	✓	机房门破损严重	维护保养记录：在2021年03月22日季度保养项目内容及要求中第32项“减速机/润滑油”、第35项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	
		西尼电梯(杭州)有限公司	XN-HZ16-0539-1604-1171	岳阳市	✓	✓	维护保养记录：在2021年06月18日半年度保养项目内容及要求中第36项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	✓
36	湖南群升特种设备有限公司	通力电梯有限公司	36572080	岳阳市	紧急电动运行装置失效	✓	维护保养记录：在2021年06月23日保养项目内容及要求中第23项“轿门门锁电气触点”、第36项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	/
		康力电梯股份有限公司	151027577-00630	岳阳市	✓	✓	✓	/
		布劳恩电梯有限公司	BRK-16-25-13-L3	岳阳市	✓	井道照明装置部分失效（只亮中间一个灯）	✓	未提供拆解保养记录,不需要更换顶杆有复位装置

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
37	湖南宏瑞电梯有限公司	广东安川电梯有限公司	ZA2015173	益阳市	限速器钢丝绳断丝、绳股挤出	机房门锁住后从机房内无法打开	经核查 2021 年 07 月 01 日《半年保养项目内容及要求》中序号为 6、21、32、35、43、45、56、58 项与现场设备情况不一致。	未提供鼓式制动器拆解保养更换松闸顶杆证明材料
		上海阿尔法电梯有限公司	PC439369-4	益阳市	1.手动紧急操作时无法观察轿厢是否在开锁区。 2.轿顶、底坑对讲系统失效，不能与救援服务取得联系。 3.机房内或者紧急操作和动态试验装置上我应急救援程序。	✓	经核查 2021 年 10 月 31 日《季度保养项目内容及要求》中序号为 21、32、35 项与现场设备情况不一致。	✓
38	湖南宇华机电工程有限公司	上海现代电梯有限公司	S31714L001	益阳市	✓	✓	经核查 2021 年 8 月 21 日《半月保养项目内容及要求》中序号为 10 项与现场设备情况不一致。	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		西继迅达(许昌)电梯有限公司	1106029XN-004	益阳市	1.手动紧急操作时无法观察轿厢是否在开锁区。 2.轿顶、地坑对讲系统失效,不能与救援服务取得联系。	1.机房门锁住后从机房内无法开启。 2.轿厢侧缓冲器压缩状态下电气安全装置未动作。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 07 月 17 日《半年维护保养情况记录》序号 12 项与现场设备不一致、2021 年 08 月 01 日《半月维护保养情况记录》序号 6、9、10、21 项与现场设备不一致。	/
39	益阳天安曼斯顿机电设备有限公司	杭州新马电梯有限公司	120819101	益阳市	紧急报警装置失效	✓	维护保养记录: 在 2021 年 10 月 19 日季度保养项目内容及要求中第 9 项“层门和轿门旁路装置”、第 35 项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	未拆解保养,顶杆不需要更换
		佛山市安川电梯有限公司	ZA2012074	益阳市	1.紧急电动运行装置失效(不能跨接相应的电气安全装置)。 2.紧急报警装置失效。	轿顶检修下行按钮动作不良	✓	未拆解保养,未更换顶杆(需更换)

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		巨立电梯股份有限公司	16G05774	益阳市	1.紧急报警装置失效。 2.顶层层门门锁啮合深度小于 7mm。	✓	维护保养记录：在 2021 年 03 月 19 日季度保养项目内容及要求中第 32 项“减速机润滑油”、第 35 项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	/
40	益阳迅达电梯设备有限公司	东莞市长城电梯有限公司	13013749	益阳市	2 层门锁啮合深度 5.5mm, 小于 7mm	底坑内有积水	✓	未拆解保养，未更换顶杆（需更换）
		佛山市安川电梯有限公司	ZA2014053	益阳市	✓	✓	维护保养记录：在 2021 年 03 月 31 日季度保养项目内容及要求中第 35 项“选层器动静触点”检修结果与现场实际不符。	已排查，未拆解保养，未更换顶杆
		益阳西思特电梯有限公司	12-01-10	益阳市	✓	✓	✓	已排查，未拆解保养，未更换顶杆

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
41	湖南信源机电工程有限公司	西继迅达(许昌)电梯有限公司	1012045XN-004	湘潭市	1.进行手动紧急操作时,无法观察到轿厢是否在开锁区,不符合 TSG T701-2009 附件 A 2.7 项要求。 2.在电梯驱动主机上接近盘车手轮处,未标出轿厢运行方向。	1.机房门锁住后从机房内无法开启。 2.机房内照明装置失效。 3.对重侧油杯没有油。 4.井道照明失效,不能正常使用。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 07 月 01 日《年度维护保养情况记录》序号 21、35、45、56、项维护保养项目记录与现场设备不一致	/
		日立电梯(中国)有限公司	17G061228	湘潭市	1.在电梯驱动主机上接近盘车手轮处,未标出轿厢运行方向。 2.轿顶、底坑对讲系统失效,不能与救援服务取得联系。	井道照明失效,不能正常使用	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 07 月 06 日《年度维护保养情况记录》序号 21、35、45 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	/
42	湖南玖通电梯科技有限公司	湖南海诺电梯有限公司	12620L10	湘潭市	1.进行手动紧急操作时,无法观察到轿厢是否在开锁区(在电梯驱动主机上接近盘车手轮处,未标出轿厢运行方向)。 2.紧急报警装置失效。 3.在机房内紧急操作或动态试验装置上无应急救援程序。	1.机房门锁住后从机房内无法开启。 2.对重侧油杯没有油。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 10 月 06 日《半年度维护保养情况记录》序号 21、56 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	未提供电梯鼓式制动器拆解保养相关材料

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		湖南海诺电梯有限公司	12620L6	湘潭市	进行手动紧急操作时，无法观察到轿厢是否在开锁区（在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，未标出轿厢运行方向）。	1. 机房内照明装置失效。 2. 轿顶检修装置损坏。 3. 对重侧油杯没有油。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 10 月 06 日《半年度维护保养情况记录》序号 21、57 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	未提供电梯鼓式制动器拆解保养相关材料
43	湘潭潭房电梯工程有限公司	湖南海诺电梯有限公司	12639L3	湘潭市	✓	1. 轿厢侧单侧油杯无油。 2. 底坑照明失效，无法正常使用。 3. 轿厢侧缓冲器压缩状态下电气安全装置未动作。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 04 月 24 日《半年度维护保养情况记录》序号 21、56 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	未提供电梯鼓式制动器拆解保养相关材料
		湖南海诺电梯有限公司	12639L4	湘潭市	底坑对讲系统失效，不能与救援服务取得联系	底坑照明失效，无法正常使用	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 04 月 24 日《半年度维护保养情况记录》序号 21、56 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	未提供电梯鼓式制动器拆解保养相关材料

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		江南嘉捷电梯股份有限公司	12J51605	湘潭市	进行手动紧急操作时，无法观察到轿厢是否在开锁区	✓	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 09 月 29 日《年度维护保养情况记录》序号 21、56 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	未提供电梯鼓式制动器拆解保养相关材料
44	湖南瑞福电梯有限公司	日立电梯(中国)有限公司	13G056557	湘潭市	✓	1. 井道内部分照明失效。 2.底坑内照明失效不能正常使用。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 10 月 11 日《年度维护保养情况记录》序号 6、9、10、21、32、35、43、45、56、60 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	
		日立电梯(中国)有限公司	16G041521	湘潭市	进行手动紧急操作时，无法观察到轿厢是否在开锁	1. 井道内部分照明失效，该功能不能正常使用。 2.底坑内照明失效不能正常使用。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 06 月 12 日《年度维护保养情况记录》序号 21、32、35、45、60 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	未提供鼓式制动器松闸顶杆更换证明材料

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		江南嘉捷电梯股份有限公司	14J50602	湘潭市	1.进行手动紧急操作时，无法观察到轿厢是否在开锁区。 2.轿顶、底坑对讲系统失效，不能与救援服务取得联系。	1.机房门锁住后从机房内无法开启。 2.井道照明装置失效。	经核查曳引与强制驱动电梯维护保养作业记录中 2021 年 09 月 28 日《年度维护保养情况记录》序号 21、35、43、45、56、67 项维护保养项目记录与现场设备不一致。	未提供鼓式制动器拆解保养证明材料
45	湖南力维电梯起重设备有限公司	上海永大电梯设备有限公司	2U50087	湘潭市	轿厢与机房之间的对讲失效	1. 井道内部分照明失效，该功能不能正常使用。 2.底坑内照明失效不能正常使用。	经核查 2021-07-20《半年保养项目内容及要求》中第 21、35、56 项与现场设备情况不一致。	
		沃克斯电梯（中国）有限公司	V16N5931	湘潭市	进行手动紧急操作时，无法观察到轿厢是否在开锁区。	井道照明装置失效	经核查 2021-09-09《电梯季度保养项目内容及要求》中第 21、32、35 项与现场设备情况不一致。	
		上海永大电梯设备有限公司	8U05290	湘潭市	1.进行手动紧急操作时，无法观察到轿厢是否在开锁区。 2.紧急通话装置失效，不能与救援服务取得联系。	✓	经核查 2021-09-09《电梯年度保养项目内容及要求》中第 21、32、35、56、60、67 项与现场设备情况不一致。	

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
46	湖南万事达 电梯空调工 程有限公司	华升富士达电梯 有限公司	ZEC2183	衡阳市	✓	✓	✓	未提供拆解 保养鼓式制 动器电磁 铁、更换鼓 式制动器松 闸顶杆的见 证材料
		西子奥的斯电梯 有限公司	F8N4N370	衡阳市	正常照明电源中断时，紧 急照明灯故障。	电气安全装置错位，保护功 能失效。	✓	✓
		苏州富士精工电 梯有限公司	FJ15-03117	衡阳市	✓	✓	维护保养记录中，2021 年 08 月 23 日记录的 “年度维护保养记录 项目（内容）和要求” 第 21 项轿门门锁电 气触点、第 34 项选层 器动静触点中的维保 “结果”与现场实际 不一致。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
47	衡阳市长城 电梯工程有 限公司	通力电梯有限公 司	1136528404	衡阳市	✓	✓	维护保养记录中，2021 年 09 月 10 日记录的 “乘客电梯（季度） 维护保养记录”第 35 项选层器动静触点清 洁，无烧蚀、第 43 项耗能型缓冲器电气 安全装置功能有效， 油量适宜，柱塞无锈 蚀的“检查结论”与 现场实际不符。	✓
		杭州西奥电梯有 限公司	X006-13805	衡阳市	正常照明电源中断时，紧 急照明失效	照明失效	✓	✓
		西子奥的斯电梯 有限公司	F8NT4527	衡阳市	正常照明电源中断时，轿 厢内紧急照明和报警装置 失效。	✓	✓	未提供鼓式 制动器电磁 铁拆解保 养、更换松 闸顶杆的见 证材料
48	湖南怡龙机 电设备有限 公司	通力电梯有限公 司	TL161116-4	衡阳市	2021 年 10 月 27 日 15: 55 分，正常照明电源中断后， 轿厢内紧急报警装置无法 与值班室接通。	✓	《电梯维护保养作业 记录》（2021 年 10 月 23 日记录）“季度 维护保养情况记录” 第 9 项层门和旁路装 置、第 35 项选层器动 静触点的维保“结果” 与现场实际不符。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		上海三菱电梯有限公司	08H2B18-159-5	衡阳市	✓	1. 井道照明装置失效。 2.底坑照明失效。	✓	未提供鼓式制动器电磁铁拆解保养的见证材料
		广东菱王电梯有限公司	K05356	衡阳市	✓	1. 护栏高度不足 1.1m(实测 0.6m)。 2.井道照明装置失效。	✓	✓
49	湖南欣昌电梯销售服务有限公司	日立电梯(中国)有限公司	20G031016	衡阳市	未在机房设有明晰的应急救援程序	✓	✓	✓
		日立电梯(中国)有限公司	20G005158	衡阳市	未张贴平层标记示意图	✓	✓	✓
		恒达富士电梯有限公司	202004789	衡阳市	未在机房设有明晰的应急救援程序	对重侧导靴上油杯内无油	《维护保养记录》中, 2021 年 07 月 14 日记录的“电梯半年保养作业报告”第 35 项选层器动静触点的维保“结果”与现场实际不符。	✓
50	湖南凯顺电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	36693497	衡阳市	✓	机房照明不亮	《电梯维护保养作业记录》中, 2021 年 08 月 19 日记录的“半年度维护保养情况记录”第 21 项轿门门锁电气触点、第 35 项选层器动静触点的维保“记录”的内容与现场实际不符。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
51	郴州市安顺 电梯空调工 程有限公司	中国天津奥的斯 有限公司	D6NG9392	郴州市	✓	✓	✓	未提供鼓式 制动器电磁 铁拆解保 养、更换松 闸顶杆的见 证材料
		上海三菱电梯有 限公司	407007828	郴州市	✓	✓	✓	未提供鼓式 制动器电磁 铁拆解保 养、更换松 闸顶杆的见 证材料
		西子奥的斯电梯 有限公司	F8N5J942	郴州市	✓	✓	《曳引与强制驱动电 梯维护保养作业记 录》中，2021 年 10 月 27 日记录的“半月 维护保养情况记录” 第 21 项轿门门锁电 气触点的维保结果 （即“记录”栏）与 现场实际不符。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
52	上海三菱电梯有限公司 衡阳分公司	上海三菱电梯有限公司	909002288	郴州市	✓	井道照明装置失效	《电梯维护保养作业记录》中, 2021 年 05 月 26 日记录的“半年维护保养项目(内容)和要求”第 21 项轿门门锁电气触点、第 34 项选层器动静触点的维保“结果”与现场实际不符。	✓
		上海三菱电梯有限公司	181201558	郴州市	未在动态测试装置上设有明晰的应急救援程序	✓	✓	✓
		上海三菱电梯有限公司	190403686	郴州市	✓	液压缓冲器液位低	✓	✓
53	快意电梯股份有限公司 湖南分公司	宾利电梯(中国)有限公司	BL10325	郴州市	26 层层门锁紧原件啮合深度小于 7mm	对重和轿厢液压缓冲器柱塞锈蚀严重	✓	✓
		江南嘉捷电梯股份有限公司	16J57384	郴州市	✓	轿厢侧液压缓冲器电气安全保护装置的一个定位螺钉脱落, 电气保护功能失效。	✓	未提供鼓式制动器电磁铁的拆解保养的见证材料

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
		快意电梯股份有限公司	ZT2000006100	郴州市	✓	底坑积水	《曳引与强制驱动电梯日常维护保养记录》中，2021年04月22日记录的“半年度维护保养记录”第4项选层器动静触点的“维保结果”与现场实际不符。	✓
54	奥特朗博电梯有限公司	奥特朗博电梯有限公司	14-0703	郴州市	✓	对重和轿厢液压缓冲器柱塞锈蚀	《曳引与强制驱动电梯维护保养记录》中，2021年02月23日记录的“半年维护保养项目（内容）和要求”第21项轿门门锁电气触点、第35项选层器动静触点的维护保养“结论”与现场实际不符。	✓
		奥特朗博电梯有限公司	17-0501	郴州市	✓	1. 机房照明失效。 2.对重侧液压缓冲器柱塞锈蚀严重。	✓	✓
		奥特朗博电梯有限公司	18-0201	郴州市	✓	✓	✓	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
55	湖南都立电梯工程有限公司	东芝电梯(中国)有限公司	GA152100-200	常德市	紧急报警装置失效	1.导靴上油杯没油。 2.井道照明装置失效。	维护保养记录：在2021年06月15日季度保养项目内容及要求中第32项“减速机润滑油”、第45项“电动机与减速机联轴器”检修结果与现场实际不符。	✓
		通力电梯有限公司	36698280	常德市	紧急报警装置失效	1.轿顶杂乱人员站立容易产生危险。 2.井道照明装置失效。 3.底坑积水。	✓	✓
		康力电梯股份有限公司	10029112-0070	常德市	紧急报警装置失效	✓	✓	✓
56	湖南立达电梯有限公司	康力电梯股份有限公司	151026397-00130	常德市	✓	✓	2020年10月至2021年10月的维保记录中缺少半年度维保记录	/
		苏州江南嘉捷电梯有限公司	20JG83902	常德市	✓	井道照明装置失效	维护保养记录：在2021年08月22日年度保养项目内容及要求中第32项“减速机润滑油”、第45项“电动机与减速机联轴器”检修结果与现场实际不符。	/
		巨人通力电梯有限公司	G95778	常德市	✓	1.对重导靴油杯无油。 2.缓冲器油量过少。	✓	/

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
57	湖南泰通电梯工程有限公司	东芝电梯(中国)有限公司	GA-110013-010	常德市	1.紧急电动操作时,无法观察到轿厢是否在开锁区。 2.轿顶、底坑对讲系统失效,不能与救援服务取得联系。 3.轿顶停止装置失效,不能防止驱动主机启动。	1.井道照明失效,不能正常使用。 2.底坑照明失效,无法正常使用。	经核查 2021 年 06 月 10 日《半年保养项目内容与要求》中序号为 1、2、6、9、21、32、35、43、45、56 项与现场设备情况不一致	✓
		东芝电梯(中国)有限公司	GA-110013-020	常德市	1.紧急电动操作时,无法观察到轿厢是否在开锁区。 2.轿顶、地坑对讲系统失效,不能与救援服务取得联系。 3.层门锁紧元件(层门钩锁)啮合深度为 3.0mm。	1.井道照明失效,不能正常使用。 2.底坑照明失效,无法正常使用。	经核查 2021 年 06 月 10 日《半年保养项目内容与要求》中序号为 1、2、6、9、21、32、35、43、45、56 项与现场设备情况不一致。	✓
		上海永大电梯设备有限公司	3U68575	常德市	部分平层标记缺失,手动紧急操作时不易于观察轿厢是否在开锁区。	1. 机房内照明装置失效。 2.通向机房的通道不畅通,不能够安全方便的使用。 3.对重侧及轿厢侧导靴上油杯内无油。	经核查 2021 年 06 月 10 日《半年保养项目内容与要求》中序号为 6、21、32、35、45 项与现场设备情况不一致。	✓

序号	维保单位	制造单位	出厂编号	地区	现场监督抽查问题简述	维保方面存在的问题	维护保养记录与标志	鼓式制动器 专项排查
58	湖南快迈电梯有限公司	蒂森电梯有限公司	E/30049270.002	常德市	部分平层标记缺失，手动紧急操作时不易于观察轿厢是否在开锁区。	✓	经核查 2021 年 08 月 17 日《季度保养项目内容及要求》中序号为 21、32、35 项与现场设备情况不一致。	✓
		广州市西奥电梯有限公司	TT15-1667	常德市	✓	✓	经核查 2021 年 09 月 09 日《季度保养项目内容及要求》中序号为 21、35、43 项与现场设备情况不一致。	未提供鼓式制动器拆解保养更换松闸顶杆证明材料
		广州广日电梯有限公司	132847366001	常德市	✓	✓	经核查 2021 年 09 月 21 日《季度保养项目内容及要求》中序号为 21、35 项与现场设备情况不一致。	未提供鼓式制动器拆解保养更换松闸顶杆证明材料

注：“✓”表示该抽查项目合格，“/”表示无此项目，下同。

附件 2

电梯使用单位监督检查发现的问题汇总表

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督检查发现的问题
1	东芝电梯（中国）有限公司湖南分公司	东芝电梯（中国）有限公司	长沙市芙蓉区	长沙市芙蓉区京电花园业主委员会	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无日常使用状况记录。 3.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 4.无电梯安全管理制度。 5.无电梯安全管理员。
		东芝电梯（中国）有限公司		深圳万物商企物业服务有限公司长沙分公司-大汉悦公寓物业服务中心	无电梯安全管理员（12部电梯）
2	长沙市三微电梯实业有限公司	日立电梯（中国）有限公司	长沙市芙蓉区	杨菊航	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无定期检验记录（超期未检验）。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障记录。 6.无电梯安全管理制度。
		日立电梯（中国）有限公司	长沙市芙蓉区	易敬武	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无定期检验记录（超期未检验）。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障记录。 6.无电梯安全管理制度。
		浙江中合蒂森电梯有限公司	长沙市岳麓区	湖南李我他公寓管理有限公司	1.无电梯安全管理制度。 2.未任命电梯安全管理员。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
3	湖南帝奥电梯工程有限公司	广州永日电梯有限公司	长沙市岳麓区	长沙岳麓区润逸家庭旅馆	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2. 未提供 2021-07-14 日前的日常使用状况记录。 3.无电梯安全管理制度。 4.未任命电梯安全管理员。
		快意电梯股份有限公司	长沙市芙蓉区	长沙市芙蓉区佳仁宾馆	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书、监督检验证明等文件。 2.无电梯安全管理制度。 3.未任命电梯安全管理员。
4	湖南升华电梯有限公司	快意电梯股份有限公司	长沙市芙蓉区	凌霄路核工业湖南矿冶局宿舍	1.未提供日常使用状况记录。 2.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 3.无运行故障记录。 4.无电梯安全管理员。
		通力电梯股份有限公司	长沙市岳麓区	湖南大学	✓
5	湖南富霖机电科技发展有限公司	布劳恩电梯有限公司	长沙市开福区	长沙市开福区青竹湖湘一外语学校	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无自行检查记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障记录。
		伯朗电梯（郴州）有限公司	长沙市开福区	长沙市开福区浏阳河小学	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书、2021-09-24/2021-10-09 的维保记录使用单位未签字。 2.无自行检查记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障记录。 6.未任命电梯安全管理员。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
		上海三菱电梯有限公司	长沙市	湖南省军粮长沙供应站	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无自行检查记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无故障记录。 6.未任命电梯安全管理员。
6	湖南力升电梯有限公司	菱王电梯股份有限公司	长沙市开福区	湖南江天物流有限公司	✓
		菱王电梯股份有限公司	长沙市开福区	湖南江天物流有限公司	✓
7	湖南客尚电梯服务有限公司	苏州帝奥电梯有限公司	长沙市浏阳市	浏阳市庆宇宾馆	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 3.无运行故障记录。 4.无维保合同管理制度。 5.未任命电梯安全管理员。
		迅达电梯（中国）有限公司	长沙市浏阳市	湖南建工汇远实业有限公司	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无日常使用状况记录。 3.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 4.无维保合同管理制度。 5.未任命电梯安全管理员。
		三菱机电上海机电电梯有限公司	长沙市浏阳市	浏阳市图书馆	无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。
8	湖南申龙电梯有限公司	奥的斯机电电梯有限公司	长沙市望城经济技术开发区	湖南大汉物业管理有限公司长沙分公司-金桥国际未来城	无维保合同管理制度。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
9	深圳市大众珠江电梯有限公司长沙分公司	上海三菱电梯有限公司	长沙市天心区	深圳市大众物业管理有限公司湖南分公司-金质嘉苑	1. 无日常使用状况记录。 2.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 3.无运行故障和事故记录。 4.未任命电梯安全管理人员。
		上海三菱电梯有限公司			
10	湖南湘通电梯有限公司	西子奥的斯电梯有限公司	长沙市雨花区	国网湖南省电力有限公司水电分公司水电检修中心	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无定期检验记录和定期自行检查记录。 3.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 4.无运行故障和事故记录。 5.未任命电梯安全管理人员。
		西子奥的斯电梯有限公司			
		通力电梯股份有限公司	长沙市天心区	五矿物业服务湖南有限公司-嘉盛奥美城	✓
		通力电梯股份有限公司	长沙市天心区		
11	湖南兆开电梯工程有限公司	上海三菱电梯有限公司	长沙市雨花区	长沙市永倡物业管理有限公司	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无定期检验记录和定期自行检查记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.未提供电梯安全管理人员证件及任命书。
		上海三菱电梯有限公司		长沙市长房物业管理有限公司-半岛蓝湾	✓
		日立电梯（中国）有限公司			
12	湖南剑龙机电设备有限公司	华升富士达电梯有限公司	长沙市开福区	长沙市开福区东之源商务酒店	未提供安全技术档案中的：特种设备随机文件、特种设备的日常使用状况记录、运行故障和事故记录。
13	通力电梯有限公司长沙分公司	通力电梯有限公司	长沙市岳麓区	湖南鲲鹏物业服务服务有限公司-和桂园	未提供安全技术档案中的特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验等相关技术资料。
		通力电梯有限公司			

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
14	蒂升电梯（中国）有限公司长沙分公司	蒂升电梯（中国）有限公司	长沙市开福区	湖南日报传媒中心有限公司	✓
		蒂升电梯（中国）有限公司			✓
15	湖南德力通电梯有限公司	广州奥的斯电梯有限公司	长沙市雨花区	湖南长沙天平物业管理有限公司-长沙海关后勤管理中心	安全技术档案中，使用单位在抽查现场未提供产品质量合格证明和监督检验证明，其余资料提供齐全；电梯管理制度、安全员持证情况齐全。
16	湖南君一电梯有限公司	通力电梯有限公司	长沙市雨花区	湖南嘉联物业有限公司-湖南省市场监督管理局	未提供安全技术档案中的特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验等相关技术资料和特种设备事故记录；未提供电梯安全管理制度（应急救援方案除外）。
		通力电梯有限公司			
	湖南凯瑞电梯有限公司	广州永日电梯有限公司	长沙市天心区	湖南建工裕兴物业管理有限公司	未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验等相关技术资料；未提供定期自行检查记录；未提供特种设备事故记录；未提供电梯安全管理制度。
		曼斯顿电梯（浙江）有限公司	长沙市天心区	长沙瑞佳物业管理有限公司	未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验等相关技术资料；未提供定期自行检查记录；未提供特种设备事故记录；未提供电梯安全管理制度。
17	湖南世通电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	长沙市天心区	长沙美好愿京物业管理有限公司-童话里	✓
		西子奥的斯电梯有限公司			✓

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督检查发现的问题
18	山西保利德奥电梯工程有限公司	迅达电梯（中国）有限公司	长沙市天心区	保利物业管理有限公司	电梯安全管理制度符合，其余未提供。
		迅达电梯（中国）有限公司			
		迅达电梯（中国）有限公司			
19	亚洲富士长林电梯（新余）有限公司	迅达电梯（中国）有限公司	长沙市岳麓区	金茂商业房地产（上海）有限公司长沙分公司-金茂广场览秀城	未提供监督检验报告
20	长沙臻致电梯有限公司	申龙电梯股份有限公司	长沙市宁乡市	湖南云起企业管理服务有限公司	✓
21	湖南鹿鼎电梯有限公司	港日电梯有限公司	长沙市宁乡市	深圳市公元世纪物业管理有限公司宁乡分公司-海博星河绿洲	✓
22	长沙升菱电梯有限公司	蒂森电梯有限公司	长沙市雨花区	长沙海关后勤管理中心-湖南长沙天平物业管理有限公司	1.未能提供电梯安全管理制度。 2.未配备电梯安全管理员。
		蒂森电梯有限公司			
		蒂森电梯有限公司			
23	湖南鸿泰富电梯有限公司	巨立电梯股份有限公司	长沙市长沙县	湖南科迪供应链管理有限公司	✓
		蒂森电梯有限公司	长沙市长沙县	长沙市明达中学	1. 未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明。 2.未提供安装及使用维护说明书。 3.未提供特种设备的日常使用状况记录。 4.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 5.未提供监督检验证明等相关技术资料。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
24	湖南阿尔法电梯工程有限公司	上海阿尔法电梯有限公司	长沙市天心区	深圳市莲花物业管理有限公司湖南分公司-银桂苑	1. 未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明。 2. 未提供安装及使用维护说明书。 3. 未提供特种设备的日常使用状况记录。 4. 未提供特种设备的运行故障和事故记录。 5. 未提供监督检验证明等相关技术资料。 6. 未提供电梯安全管理制度。 7. 未提供电梯安全管理员。
		上海阿尔法电梯有限公司			
		上海阿尔法电梯有限公司			
25	株洲永佳电梯有限公司	西继迅达（许昌）电梯有限公司	株洲市芦淞区	湖南爱拼房地产开发有限公司（新芦淞服装都市工业园）	✓
		西继迅达（许昌）电梯有限公司			✓
		西继迅达（许昌）电梯有限公司			✓
26	湖南永至尚电梯有限责任公司	日立电梯（中国）有限公司	株洲市天元区	湖南长城计算机系统有限公司	✓
		日立电梯（中国）有限公司			✓
		日立电梯（中国）有限公司			✓
		日立电梯（中国）有限公司			✓

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
27	株洲天正电梯安装有限公司	快意电梯股份有限公司	株洲市芦淞区	株洲你我他物业管理有限公司	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。
		快意电梯股份有限公司			
		广州永日电梯有限公司			
28	湖南德力通电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	株洲市芦淞区	株洲星通物业管理有限公司-星通商厦	✓
		杭州新马电梯有限公司			✓
29	长沙泰捷机电设备维护有限公司	上海三菱电梯有限公司	株洲市荷塘区	湖南天赐房地产有限公司-西园商业广场	未提供产品质量合格证明
		上海三菱电梯有限公司			
		上海三菱电梯有限公司			
30	湖南鑫亿电梯有限公司	快速电梯股份有限公司	岳阳市岳阳楼区	岳阳市第十四中学	✓
		杭州斯沃德电梯有限公司	岳阳市云溪区	岳阳和顺达物业管理有限公司	1.未提供安装及使用维护说明书。 2.未提供监督检验证明等相关技术资料。 3.未提供特种设备的日常使用状况记录。
		上海三菱电梯有限公司	岳阳市临湘市	临湘市妇幼保健院	1.未提供安装及使用维护说明书。 2.未提供监督检验证明等相关技术资料。 3.未提供特种设备的运行故障和事故记录。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
31	岳阳南方电梯有限公司	快意电梯股份有限公司	岳阳市岳阳楼区	湖南省血吸虫病防治所	未配备电梯安全管理员。
		美迪斯电梯有限公司	岳阳市岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区益年养老服务有限公司	1.未提供特种设备的日常使用状况记录。 2.未配备电梯安全管理员。
		奥的斯电梯（中国）有限公司	岳阳市岳阳楼区	岳阳市江华置业有限公司	1.未提供监督检验证明等相关技术资料和文件。 2.未配备电梯安全管理员。
32	湖南快达电梯有限公司	通力电梯有限公司	岳阳市岳阳楼区	岳阳放心物业管理有限公司	1.未提供安装及使用维护说明书。 2.未提供监督检验证明等相关技术资料。 3.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 4.未提供特种设备的日常使用状况记录。
		星玛电梯有限公司	岳阳市岳阳楼区		
		申龙电梯股份有限公司	岳阳市岳阳楼区	岳阳市数博环球实业有限公司	未提供特种设备安全技术档案、无电梯安全管理员。
33	岳阳台菱电梯有限公司	广州广日电梯有限公司	岳阳市湘阴县	湘阳县金朝物业管理有限公司	1.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 2.未配备电梯安全管理员。
		西尼电梯（杭州）有限公司	岳阳市岳阳楼区	湖南喜味佳生物科技有限公司	✓
34	湖南群升特种设备有限公司	通力电梯有限公司	岳阳市岳阳楼区	岳阳市人民医院	✓
		康力电梯股份有限公司	岳阳市岳阳楼区	岳阳市人民防空办公室	1.未提供特种设备运行故障和事故记录。 2.电梯安全管理员证书已过期。
		布劳恩电梯有限公司	岳阳市岳阳楼区	湖南中化地产有限公司	1.未提供监督检验证明等相关技术资料和文件，缺少电梯安全管理制度。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
35	湖南宏瑞电梯有限公司	广东安川电梯有限公司	益阳市资阳区	湖南友宏医疗科技有限公司	1.无日常使用状况记录。 2.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 3.无电梯安全管理制度。 4.未配备电梯安全管理员。
		上海阿尔法电梯有限公司	益阳市玉马庄	益阳心安物业服务有限公司	1.无定期检验记录。 2.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 3.无运行故障记录。
36	湖南宇华机电工程有限公司	上海现代电梯有限公司	益阳市沅江区	湖南家多美房地产开发有限公司	1.无定期检验记录和定期自行检查记录。 2.无日常使用状况记录。 3.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 4.无运行故障记录。 5.无电梯安全管理制度。 6.未配备电梯安全管理员。
		西继迅达（许昌）电梯有限公司	益阳市沅江区	沅江市白竹物业管理有限公司	1.无定期检验记录和定期自行检查记录。 2.无日常使用状况记录。 3.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 4.无运行故障记录。 5.无电梯安全管理制度。 6.未配备电梯安全管理员。
37	益阳天安曼斯顿机电设备有限公司	杭州新马电梯有限公司	益阳市桃江县	桃江县中医医院	1. 未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明。 2.未提供安装及使用维护说明书。 3.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 4.未提供监督检验证明等相关技术资料。 5.管理员证已过期但已报名新的考试。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
		佛山市安川电梯有限公司	益阳市桃江县	桃江县富有保健院-桃江县儿童医院	1.未提供监督检验证明等相关技术资料。 2.电梯安全管理员证件已过期。
		巨立电梯股份有限公司	益阳市桃江县	桃江县中意物业管理发展有限公司	✓
38	益阳迅达电梯设备有限公司	东莞市长城电梯有限公司	益阳市赫山区	益阳市箴言中学	1.未提供监督检验证明等相关技术资料。 2.未提供特种设备的日常使用状况记录。 3.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 4.未提供电梯安全管理制度。
		佛山市安川电梯有限公司	益阳市赫山区	益阳市赫山区宁福商务酒店	1.未提供监督检验证明等相关技术资料。 2.未提供特种设备的日常使用状况记录。 3.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 4.未提供电梯安全管理制度。
		益阳西思特电梯有限公司	益阳市资阳区	湖南长青润慷宝农化有限公司	未提供相关资料。
39	湖南信源机电工程有限公司	西继迅达（许昌）电梯有限公司	湘潭市雨花区	湖南银通物业管理有限公司	1.无日常使用状况记录。 2.无电梯维护保养记录。
		日立电梯（中国）有限公司	湘潭市岳塘区	湘潭天元美居乐置业有限公司	1.无日常使用状况记录。 2.无电梯维护保养记录。 3.无运行故障记录。
40	湖南玖通电梯科技有限公司	湖南海诺电梯有限公司	湘潭市岳塘区	湘潭市宏大装饰设计物业管理有限公司	1.无日常使用状况记录。 2.无电梯维护保养记录。
		湖南海诺电梯有限公司			

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
41	湘潭潭房电梯工程有限公司	湖南海诺电梯有限公司	湘潭市雨湖区	湘潭保障性住房运营管理有限公司	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无日常使用状况记录。 3.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 4.无电梯安全管理制度。
		湖南海诺电梯有限公司			
		江南嘉捷电梯股份有限公司			
42	湖南瑞福电梯有限公司	日立电梯（中国）有限公司	湘潭市湘乡市	湘乡市东山物业管理有限公司	1.无日常使用状况记录。 2.无定期检验记录和定期自行检查记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无电梯维护保养记录。 5.无运行故障和事故记录。
		日立电梯（中国）有限公司			
		江南嘉捷电梯股份有限公司			
43	湖南力维电梯起重设备有限公司	上海永大电梯设备有限公司	湘潭市雨湖区	湘潭市铭鸿物业管理有限公司	1.无日常使用状况记录。 2.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 3.无运行故障记录。 4.无电梯安全管理制度。
		沃克斯电梯（中国）有限公司	湘潭市湘潭县	湘潭通达商业管理有限公司	1.无日常使用状况记录。 2.无定期检验记录和定期自行检查记录。 3.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 4.无运行故障和事故记录。
		上海永大电梯设备有限公司	湘潭市雨湖区	湘潭市大众物业服务有限公司	1.无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无日常使用状况记录。 3.无定期检验记录和定期自行检查记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障和事故记录。 6.未配备电梯安全管理人员。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
44	湖南万事达电梯空调工程有限公司	华升富士达电梯有限公司	衡阳市蒸湘区	精途酒店衡阳不行捷南华大学店	未提供电梯安全管理员证（或任命书）。
		西子奥的斯电梯有限公司	衡阳市雁峰区	湘江高层安置房-衡阳市雁峰区城市建设投资有限公司	✓
		苏州富士精工电梯有限公司	衡阳市雁峰区	尚水一品	✓
45	衡阳市长城电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	衡阳市珠晖区	南华的数学附属南华医院	未提供安全技术档案、未提供电梯安全管理制度（电梯维保合同除外）、未提供电梯安全管理人员证书
		杭州西奥电梯有限公司	衡阳市石鼓区	华源建材超市	安全技术档案中，使用单位在抽查现场未提供产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；未提供电梯安全管理制度（应急救援预案及电梯维护保养合同除外）；未提供电梯安全管理人员作业证书（或任命书）
		西子奥的斯电梯有限公司	衡阳市石鼓区	衡阳裕鑫商务酒店	未配备电梯安全管理员。
46	湖南怡龙机电设备有限公司	广州通力电梯有限公司	衡阳市衡南县云集镇	衡阳南县银源房地产开发有限公司-湘景名居	1. 未建立电梯安全管理制度。 2. 未配备电梯安全管理员。
		上海三菱电梯有限公司	衡阳市蒸湘区	南华大学附属第二医院	未提供安全技术档案中的产品质量合格证明、监督检验证明等相关技术材料和文件；未提供定期自行检查记录。
		广东菱王电梯有限公司	衡阳市雁峰区	神龙百度大酒店	未提供安全技术档案中的产品质量合格证明、监督检验证明等相关技术材料和文件；未提供定期自行检查记录；未提供特种设备事故记录。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
47	湖南欣昌电梯销售服务有限公司	日立电梯（中国）有限公司	衡阳市蒸湘区	湖南省衡五建设有限公司-国际化学校	1.未建立电梯安全管理制度。 2.未配备电梯安全管理员。
		日立电梯（中国）有限公司	衡阳市珠晖区	衡阳师范学院	未提供安全技术档案中的特种设备日常使用状况记录、特种设备的运行故障和事故记录；未提供电梯安全管理制度。
		恒达富士电梯有限公司	衡阳市常宁市	李志峰	未提供安全技术档案（产品合格质量证明、监督检验证明、特种设备的定期检验和定期自行检查记录、特种设备维护保养记录除外）；未提供电梯安全管理制度；未提供电梯安全管理人员证（或任命书）。
48	湖南凯顺电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	衡阳市常宁市	常宁市妇幼保健院	未提供安全技术档案（产品合格质量证明、特种设备的定期检验报告、特种设备维护保养记录、特种设备故障记录除外）；未提供电梯安全管理制度（电梯维保合同除外）。
49	郴州市安顺电梯空调工程有限公司	中国天津奥的斯有限公司	郴州市苏仙区	郴州市力捷物业服务有限公司	未提供安全技术档案（特种设备的定期检验和定期自行检查记录、特种设备维护保养记录除外；未提供电梯安全管理制度（电梯维护保养合同除外）；未提供电梯安全管理人员证（或任命书）。
		上海三菱电梯有限公司	郴州市北湖区	郴州市公路管理局	未提供安全技术档案（特种设备的定期检验和定期自行检查记录、特种设备维护保养记录除外；未提供电梯安全管理制度（电梯维护保养合同除外）；未提供电梯安全管理人员证（或任命书）。
		西子奥的斯电梯有限公司	郴州市北湖区	湖南省烟草公司郴州市公司	未提供安全技术档案（特种设备的定期检验和定期自行检查记录、特种设备维护保养记录除外）；未提供电梯安全管理制度（电梯维护保养合同除外）；未提供电梯安全管理人员证书（或任命书）。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
50	上海三菱电梯有限公司衡阳分公司	上海三菱电梯有限公司	郴州市郴州西站	广州铁路（集团）公司长沙南车站郴州西站	✓
		上海三菱电梯有限公司	郴州市北湖区	郴州市第一中学北校区	未提供安全技术档案中的电梯出厂随机文件、特种设备日常使用状况记录和事故记录。
		上海三菱电梯有限公司	郴州市北湖区	郴州北湖碧桂园房地产开发有限公司	✓
51	快意电梯股份有限公司湖南分公司	宾利电梯（中国）有限公司	郴州市汝城县	郴州市百乐汇物业服务有限公司汝城县分公司	未提供特种设备事故记录、未提供电梯安全管理制度（电梯维护保养合同除外）。
		江南嘉捷电梯股份有限公司	郴州市汝城县	汝城县和康物业服务有限公司	未提供特种设备事故记录、未提供电梯安全管理制度（电梯维护保养合同除外）。
		快意电梯股份有限公司	郴州市五岭大道	湖南省郴州市五岭大道 25 号院 6 栋曹全民等业主	1. 未提供电梯安全管理制度。 2. 未提供电梯安全管理人员证书。
52	奥特朗博电梯有限公司	奥特朗博电梯有限公司	郴州市临武县	郴州市湘达物业服务有限责任公司	未提供安全技术档案中的特种设备的运行故障和事故记录；未提供安全管理制度（电梯维护保养合同除外）；未提供电梯安全管理人员证书（或者任命书）。
		奥特朗博电梯有限公司			
		奥特朗博电梯有限公司			
53	湖南都立电梯工程有限公司	东芝电梯（中国）有限公司	常德市鼎城区	常德富太物业服务有限公司	1.未提供产品质量合格证明。 2.未提供安装及使用维护说明书。
		通力电梯有限公司	常德市汉寿县	湖南高尔夫旅游职业学院	1. 未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明。 2.未提供安装及使用维护说明书。 3.未提供定期自行检查记录。 4.未提供特种设备的日常使用状况记录。 5.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 6.未提供电梯安全管理制度。

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
		康力电梯股份有限公司	常德市鼎城区	常德市武陵区军德物业服务有限公司	1. 未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明。 2.未提供安装及使用维护说明书。 3.未提供特种设备的日常使用状况记录。
54	湖南立达电梯有限公司	康力电梯股份有限公司	常德市鼎城区	常德市鼎城区信泰物业服务有限公司	1. 未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明。 2.未提供安装及使用维护说明书。 3.未提供定期自行检查记录。 4.未提供特种设备的日常使用状况记录。 5.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 6.未提供监督检验证明等相关技术资料。
		苏州江南嘉捷电梯有限公司	常德市鼎城区	常德市鼎城区永祥物业服务有限公司	1. 未提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明。 2.未提供安装及使用维护说明书。 3.未提供定期自行检查记录。 4.未提供特种设备的日常使用状况记录。 5.未提供特种设备的运行故障和事故记录。 7.未提供监督检验证明等相关技术资料。
		巨人通力电梯有限公司	常德市鼎城区	常德市鼎城区鼎豪物业服务有限公司	1.未提供监督检验证明等相关技术资料和文件。 2.未提供事故记录。
55	湖南泰通电梯工程有限公司	东芝电梯（中国）有限公司	常德市澧县	澧县美高美大酒店有限公司	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用及维护说明。 2.无定期检验记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障记录。 6.无电梯安全管理制度。
		东芝电梯（中国）有限公司	常德市澧县		

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
		上海永大电梯设备有限公司	常德市澧县	康澧百合园小区	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用是维护说明。 2.无定期检验记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障记录。 6.无电梯安全管理制度。 7.未任命电梯安全管理员。
56	湖南快迈电梯有限公司	蒂森电梯有限公司	常德市临澧县	临澧县计划生育和妇幼保健医院	1. 无设计文件、产品合格证、安装使用维护说明书。 2.无定期检验记录。 3.无日常使用状况记录。 4.无特种设备及附属仪器仪表维护保养记录。 5.无运行故障记录。 6.无电梯维保合同管理制度。 7.电梯安全管理员证超期。
		广州市西奥电梯有限公司	常德市临澧县	临澧县安福镇卫生院	✓
		广州广日电梯有限公司	常德市临澧县	常德华美尼龙有限公司	✓
57	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	日立电梯（中国）有限公司	长沙市雨花区	长沙市轨道交通运营有限公司	1.未提供安全技术档案。 2.未提供安全技术档案中的电梯出厂随机文件及监督检验证明。
		日立电梯（中国）有限公司			
58	通用电梯（湖南）有限公司	迅达（中国）电梯有限公司	长沙市雨花区	长沙市轨道交通物业管理有限公司	未提供安全技术档案中的电梯出厂随机文件及监督检验证明。
		迅达（中国）电梯有限公司			

序号	维保单位	电梯制造单位	地区	使用单位名称	监督抽查发现的问题
59	迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司	迅达（中国）电梯有限公司	株洲市天元区	株洲红星新安居实业有限公司-红星美凯龙	未提供监督检验报告与自行检查记录与运行故障记录和事故记录。
		迅达（中国）电梯有限公司			
		迅达（中国）电梯有限公司			
		迅达（中国）电梯有限公司			

附件 3

电梯检验检测报告监督抽查发现的问题汇总表（直梯）

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
1	东芝电梯(中国)有限公司湖南分公司	东芝电梯（中国）有限公司	990133	长沙市	经查湖南安卓特种设备科技有限公司,报告编号：AZTD0121061583 该电梯设置有安全窗，定期检验报告中 4.3（2）项填写为无此项。
		东芝电梯（中国）有限公司	GA163056-020		经查湖南安卓特种设备科技有限公司，报告编号：AZTD0121043088 电梯设置有轿门开门限制装置，定期检验报告中 6.11（1）（2）项填写为无此项。
2	长沙市三微电梯实业有限公司	日立电梯（中国）有限公司	19R001462	长沙市	✓
		日立电梯（中国）有限公司	19R001463		✓
		浙江中合蒂森电梯有限公司	DS20092-1		✓
3	长沙市通特设备工程有限公司	无维保业务	/	长沙市	/
		无维保业务	/		/
4	湖南帝奥电梯工程有限公司	广州永日电梯有限公司	Y08060617	长沙市	✓
		快意电梯股份有限公司	IFE-K11656		经查湖南安卓特种设备科技有限公司，报告编号：AZTD0121070727 的维保单位名称为“云南俊屹电梯有限公司”与实际维保单位不符。

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
5	湖南升华电梯有限公司	快意电梯股份有限公司	ZT2000009212	长沙市	✓
		通力电梯股份有限公司	1136528834		✓
6	湖南富霖机电科技发展有限公司	布劳恩电梯有限公司	BRK-16-25-26-L1	长沙市	✓
		伯朗电梯（郴州）有限公司	B1604-0048		✓
		上海三菱电梯有限公司	10ELE10-298-1		✓
7	湖南力升电梯有限公司	菱王电梯股份有限公司	14H000226	长沙市	经查湖南九宫格特种设备有限公司，报告编号：JGZNJC0121100034中所填写的维保单位与实际不一致。
		菱王电梯股份有限公司	14H000558		经查湖南九宫格特种设备有限公司，报告编号：JGZNJC0121100031中所填写的维保单位与实际不一致。
8	湖南客尚电梯服务有限公司	苏州帝奥电梯有限公司	D2009-112	长沙市	✓
		迅达电梯（中国）有限公司	K4010157		✓
		三菱机电上海机电电梯有限公司	E-YA-L4704		✓
9	湖南申龙电梯有限公司	奥的斯机电电梯有限公司	D6NL4742	长沙市	✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
10	深圳市大众珠江电梯有限公司长沙分公司	上海三菱电梯有限公司	08NEC10-121-24	长沙市	✓
		上海三菱电梯有限公司	08NEC10-121-8		✓
11	湖南湘通电梯有限公司	西子奥的斯电梯有限公司	国网湖南省电力有限公司水电分公司水电检修中心 B-1#	长沙市	✓
		西子奥的斯电梯有限公司	国网湖南省电力有限公司水电分公司水电检修中心 A-3#		✓
		通力电梯股份有限公司	36012631		经核查湖南省特种设备检验检测研究院《电梯定期检验报告》报告编号 TD-A202013700 序号 19 4.3（3）项检验结果、检验结论与现场设备不一致。
		通力电梯股份有限公司	36575366		✓
12	湖南兆开电梯工程有限公司	上海三菱电梯有限公司	11N3V10-287-11	长沙市	✓
		上海三菱电梯有限公司	11N3V10-287-12		✓
		日立电梯（中国）有限公司	17G010211		✓
13	湖南剑龙机电设备有限公司	华升富士达电梯有限公司	ALA8422	长沙市	✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
14	通力电梯有限公司长沙分公司	通力电梯有限公司	36509146	长沙市	✓
		通力电梯有限公司	36509140		✓
15	蒂升电梯(中国)有限公司长沙分公司	蒂升电梯（中国）有限公司	E/30033674.009	长沙市	湖南九官格智能科技有限公司，报告编号：JGZNJC0121060326 的电梯检测报告中，第 A6.7.2 轿门的锁紧，”检测结果”与现场不符。
		蒂升电梯（中国）有限公司	E/30033674.005		湖南九官格智能科技有限公司，报告编号：JGZNJC0121060323 的电梯检测报告中，第 A6.7.2 轿门的锁紧，”检测结果”与现场不符。
16	湖南德力通电梯有限公司	广州奥的斯电梯有限公司	D6NF5499	长沙市	湖南省特种设备检验检测研究院,报告编号为 TD-A202016460 的定期检验报告中，第 4.3（3）项安全窗（门）电气安全装置、4.6（2）轿厢超面积载货电梯的控制条件、5.3（1）绳（链）固定中的“检验结果”和“检验结论”与现场实际不符。
17	湖南君一电梯有限公司	通力电梯有限公司	36509153	长沙市	湖南省特种设备检验检测研究院,报告编号为 TD-A202103972 的定期检验报告中，第 4.3(3)项安全窗（门）电气安全装置的“检验结果”和“检验结论”与现场实际不符。
		通力电梯有限公司	36508042	长沙市	湖南省特种设备检验检测研究院,报告编号为 TD-A202103974 的定期检验报告中，第 6.4 项“玻璃门防拖曳措施的“检验结果”和“检验结论”与现场实际不符。
18	湖南凯瑞电梯有限公司	广州永日电梯有限公司	Y08111300	长沙市	✓
		曼斯顿电梯（浙江）有限公司	14-06-10756		✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
19	湖南世通电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	36568702	长沙市	报告编号为 430103-DTDJ-202103220 的电梯定检报告中，制造日期与电梯整梯出厂合格证不符。
		西子奥的斯电梯有限公司	F8NX0821		✓
20	山西保利德奥电梯工程有限公司	迅达电梯（中国）有限公司	Z6253520	长沙市	未提供
		迅达电梯（中国）有限公司	Z6253526		未提供
		迅达电梯（中国）有限公司	Z6253546		未提供
21	亚洲富士长林电梯（新余）有限公司	迅达电梯（中国）有限公司	H4530112	长沙市	✓
22	长沙臻致电梯有限公司	申龙电梯股份有限公司	SL/T00040-16	长沙市	✓
	湖南鹿鼎电梯有限公司	港日电梯有限公司	D1NA2348	长沙市	✓
23	长沙升菱电梯有限公司	蒂森电梯有限公司	E/30042667.014	长沙市	未见完整的定期检验报告
		蒂森电梯有限公司	E/30042667.009		未见完整的定期检验报告
		蒂森电梯有限公司	E/30042667.008		未见完整的定期检验报告

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
24	湖南鸿泰富电梯有限公司	巨立电梯股份有限公司	18G00436	长沙市	经查湖南安卓特种设备科技有限公司,报告编号为:AZTD0121071691的定检报告(2021.07.16)中:2.7的(5)手动紧急操作装置的检验结果为符合,2.8的(5)紧急操作和动态测试装置的检验结果为无此项;2.8的(9)自动救援操作装置检验结果为符合;2.9的(4)限速器动作速度效验检验结果为符合;3.7轿厢与井道壁距离0.15m(实测0.28m);7.1(1)没有检验项,7.1(2)检查机械锁定装置的电气安全装置为无此项。以上检验结果全部与现场实际不符。
		蒂森电梯有限公司	E/30038747.001		✓
25	湖南阿尔法电梯工程有限公司	上海阿尔法电梯有限公司	8472	长沙市	✓
		上海阿尔法电梯有限公司	20071214-L04		✓
		上海阿尔法电梯有限公司	8474		✓
26	株洲永佳电梯有限公司	西继迅达(许昌)电梯有限公司	湖南爱拼房地产开发有限公司(新芦淞服装都市工业园)5#	株洲市	✓
		西继迅达(许昌)电梯有限公司	湖南爱拼房地产开发有限公司(新芦淞服装都市工业园)3#		✓
		西继迅达(许昌)电梯有限公司	1301041XN-001		✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
27	湖南永至尚电梯有限责任公司	日立电梯（中国）有限公司	16G017527	株洲市	✓
		日立电梯（中国）有限公司	16G038458		✓
		日立电梯（中国）有限公司	16G038456		✓
		日立电梯（中国）有限公司	16G017522		✓
28	株洲天正电梯安装有限公司	快意电梯股份有限公司	IFE-K10575	株洲市	经核查湖南省院株洲分院出具的，报告编号：TD-B202109212 电梯定期检验报告序号 10 第 3.4 项井道安全门与现场不一致。
		快意电梯股份有限公司	IFE-K10570		经核查湖南省院株洲分院出具的，报告编号：TD-B202109209 电梯定期检验报告序号 10 第 3.4 项井道安全门与现场不一致。
		广州永日电梯有限公司	Y07050368		未提供
29	湖南德力通电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	D6NF5499	株洲市	✓
		杭州新马电梯有限公司	22252		✓
30	长沙泰捷机电设备维护有限公司	上海三菱电梯有限公司	181103053	株洲市	✓
		上海三菱电梯有限公司	181103306		✓
		上海三菱电梯有限公司	181103343		✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
31	湖南鑫亿电梯有限公司	快速电梯股份有限公司	09NR7718	岳阳市	✓
		杭州斯沃德电梯有限公司	SWDK15432		✓
		上海三菱电梯有限公司	150303447		✓
32	岳阳南方电梯有限公司	快意电梯股份有限公司	AT1700003663	岳阳市	经核查湖南省院岳阳分院，报告编号未 TD-F202008117 的定检报告 6.9(2)的轿门锁紧装置与现场实际不符，2.7（5）手动紧急操作装置与现场实际不符。
		美迪斯电梯有限公司	M1906001		✓
		奥的斯电梯（中国）有限公司	R2NP6855		✓
33	湖南快达电梯有限公司	通力电梯有限公司	36837004(1136529729)	岳阳市	经核查湖南安卓特种设备科技有限公司，报告编号为“AZTD01320120014 的定检报告（2020.12.07）中 4.3 项的（3）安全窗电气安全装置检验结论为无此项，与现场实际不符。
		星玛电梯有限公司	K8NU3987		✓
		申龙电梯股份有限公司	SL/T01167-19		✓
34	岳阳台菱电梯有限公司	广州广日电梯有限公司	19257833008	岳阳市	经核查湖南安卓特种设备科技有限公司，报告编号为：AZTD01320120183 的定检报告（监检后首次）中 2.9 项的（4）限速器动作速度效验检验结果为符合，与实际不符；单位内部编号与使用登记证不符，型号与合格证不符。
		西尼电梯（杭州）有限公司	XN-HZ16-0539-1604-1171		经核查湖南省院岳阳分院，报告编号为：TD-F202103946 的定期检验报告中 6.9（2）轿门锁紧装置检验结果为无此项，与现场实际不符。

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
35	湖南群升特种设备有限公司	通力电梯有限公司	36572080	岳阳市	经核查湖南省院岳阳分院，报告编号为：TD-F202105929 的定检报告（2021.07.29）中 3.15（4）缓冲器液位和电气安全装置检验结果为符合，与现场实际不符。
		康力电梯股份有限公司	151027577-00630		✓
		布劳恩电梯有限公司	BRK-16-25-13-L3		✓
36	湖南宏瑞电梯有限公司	广东安川电梯有限公司	ZA2015173	益阳市	经核查湖南省院益阳分院，报告编号：TD-H202006265 中 2.8（4）紧急电动运行项目与现场设备情况不一致。
		上海阿尔法电梯有限公司	PC439369-4		✓
37	湖南宇华机电工程有限公司	上海现代电梯有限公司	S31714L001	益阳市	✓
		西继迅达（许昌）电梯有限公司	1106029XN-004		✓
38	益阳天安曼斯顿机电设备有限公司	杭州新马电梯有限公司	120819101	益阳市	✓
		佛山市安川电梯有限公司	ZA2012074		✓
		巨立电梯股份有限公司	16G05774		经核查湖南省院益阳分院，报告编号：TJ-H201800222 的监督检验报告中第 2.8（4）紧急电动运行装置与现场实际不符。
39	益阳迅达电梯设备有限公司	东莞市长城电梯有限公司	13013749	益阳市	✓
		佛山市安川电梯有限公司	ZA2014053		✓
		益阳西思特电梯有限公司	12-01-10		✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
40	湖南信源机电工程有限公司	西继迅达（许昌）电梯有限公司	1012045XN-004	湘潭市	✓
		日立电梯（中国）有限公司	17G061228		✓
41	湖南玖通电梯科技有限公司	湖南海诺电梯有限公司	12620L10	湘潭市	✓
		湖南海诺电梯有限公司	12620L6		✓
42	湘潭潭房电梯工程有限公司	湖南海诺电梯有限公司	12639L3	湘潭市	✓
		湖南海诺电梯有限公司	12639L4		✓
		江南嘉捷电梯股份有限公司	12J51605		✓
43	湖南瑞福电梯有限公司	日立电梯（中国）有限公司	13G056557	湘潭市	✓
		日立电梯（中国）有限公司	16G041521		经核查湖南安卓特种设备科技有限公司出具的，报告编号：AZTD0120112392 序号为 38 第 6.11（1）项检验结果、结论与设备实际情况不一致。
		江南嘉捷电梯股份有限公司	14J50602		✓
44	湖南力维电梯起重设备有限公司	上海永大电梯设备有限公司	2U50087	湘潭市	✓
		沃克斯电梯（中国）有限公司	V16N5931		✓
		上海永大电梯设备有限公司	8U05290		✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
45	湖南万事达电梯空调工程有限公司	华升富士达电梯有限公司	ZEC2183	衡阳市	✓
		西子奥的斯电梯有限公司	F8N4N370		✓
		苏州富士精工电梯有限公司	FJ15-03117		✓
46	衡阳市长城电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	1136528404	衡阳市	未提供
		杭州西奥电梯有限公司	X006-13805		✓
		西子奥的斯电梯有限公司	F8NT4527		未提供
47	湖南怡龙机电设备有限公司	通力电梯有限公司	TL161116-4	衡阳市	未提供
		上海三菱电梯有限公司	08H2B18-159-5		✓
		广东菱王电梯有限公司	K05356		✓
48	湖南欣昌电梯销售服务有限公司	日立电梯（中国）有限公司	20G031016	衡阳市	湖南省特种设备检验检测研究院报告编号为 TJ-D202003007 的电梯监督检验报告。 1.该电梯为有机房曳引驱动乘客电梯，但监督检验报告的检验依据却为“《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012,）含第 1、2 号修改单）。 2.检验人员应为至少 2 名具备检验资格人员，报告上只有一名检验人员。

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
		日立电梯（中国）有限公司	20G005158		✓
		恒达富士电梯有限公司	202004789		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为 TJ-D202002929 的电梯监督检验报告，检验依据应为 TSG T7001-2009（含第 1、2、3 号修改单）。
49	湖南凯顺电梯工程有限公司	通力电梯有限公司	36693497	衡阳市	未提供
50	郴州市安顺电梯空调工程有限公司	中国天津奥的斯有限公司	D6NG9392	郴州市	✓
		上海三菱电梯有限公司	407007828		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为 TD-L202008024 的电梯定检报告的检验依据应为 TSG T7001-2009（含第 1、2、3 号修改单）。
		西子奥的斯电梯有限公司	F8N5J942		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为 TD-L202103891 的电梯定检报告中第 6.11（1）的“检验结果”和“检验结论”适用错误，应为此项。
51	上海三菱电梯有限公司衡阳分公司	上海三菱电梯有限公司	909002288	郴州市	✓
		上海三菱电梯有限公司	181201558		✓
		上海三菱电梯有限公司	190403686		✓
52	快意电梯股份有限公司湖南分公司	宾利电梯（中国）有限公司	BL10325	郴州市	湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为 TD-L202007911 的电梯定检报告中，报告的检验依据应为 TSG T7001-2009（含第 1、2、3 号修改单）。

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
		江南嘉捷电梯股份有限公司	16J57384		湖南省特种设备检验检测研究院,报告编号为 TD-L202107234 的电梯定检报告中第 6.11（1）的“检验结果”和“检验结论”适用错误，应为此项。
		快意电梯股份有限公司	ZT2000006100		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为 TJ-L202001185 的电梯监检报告中，报告的检验依据应为 TSG T7001-2009（含第 1、2、3 号修改单）。
53	奥特朗博电梯有限公司	奥特朗博电梯有限公司	14-0703	郴州市	✓
		奥特朗博电梯有限公司	17-0501		✓
		奥特朗博电梯有限公司	18-0201		✓
54	湖南都立电梯工程有限公司	东芝电梯（中国）有限公司	GA152100-200	常德市	✓
		通力电梯有限公司	36698280		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为“TD-J202101801 的定期检验报告中第 5.3 项的(1)检验结论与现场实际不符。
		康力电梯股份有限公司	10029112-0070		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为“TD-J202008203 的定期检验报告中第 2.8 项的(6)、（7）、（8）检验结论与现场实际不符。
55	湖南立达电梯有限公司	康力电梯股份有限公司	151026397-00130	常德市	✓
		苏州江南嘉捷电梯有限公司	20JG83902		✓
		巨人通力电梯有限公司	G95778		✓

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告存在的问题
56	湖南泰通电梯工程有限公司	东芝电梯（中国）有限公司	GA-110013-010	常德市	✓
		东芝电梯（中国）有限公司	GA-110013-020		经核查湖南安卓特种设备科技有限公司，AZTD0121052689 出具的定期检验报告序号为 6 第 2.8（4）和序号为 19 第 4.3（3）项与设备实际情况不一致。
		上海永大电梯设备有限公司	3U68575		✓
57	湖南快迈电梯有限公司	蒂森电梯有限公司	E/30049270.002	常德市	✓
		广州市西奥电梯有限公司	TT15-1667		✓
		广州广日电梯有限公司	132847366001		✓

电梯检验检测报告监督抽查发现的问题汇总表（扶梯）

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告
1	湖南申龙电梯有限公司	申龙电梯股份有限公司	SL/F00460-18	长沙市	✓
2	日立电梯（中国）有限公司 湖南分公司	日立电梯（中国）有限公司	12G016306	长沙市	✓
			12G016356		✓
3	通用电梯（湖南）有限公司	迅达（中国）电梯有限公司	ZS98639	长沙市	湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为TD-A202110695的电梯定检报告（提升高度错误，2.14（2）、4.2（1）的检验结果与现场实际不符。
			ZS98632		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为TD-A202110698定检报告中，第2.14（手动盘车装置）（2）（电气安全装置）项的“检验结果”与现场实际不符。
4	湖南剑龙机电设备有限公司	江西长林电梯有限责任公司	06-2292	长沙市	✓
5	通力电梯有限公司长沙分公司	通力电梯有限公司	36091355	长沙市	湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为TD-S202003223的定检报告中第2.3项“照明”的检验结果和检验结论错误。
		通力电梯有限公司	36096616		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为TD-S202003347的定检报告中第3.4项“防护挡板”的检验结果和检验结论错误。
6	亚洲富士长林电梯（新余）有限公司	迅达（中国）电梯有限公司	HT53188	长沙市	湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为TD-X202104216的定检报告中第3.4项“防护挡板”的检验结果和检验结论错误。

序号	维保单位	样梯制造单位	出厂编号	地区	电梯检验（检测）报告
7	湖南德力通电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	22252	株洲市	✓
8	迅达（中国）电梯有限公司 湖南分公司	迅达（中国）电梯有限公司	CT17814	株洲市	湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为TD-B202101454的定检报告中第6.11(2)项“检修盖板与楼层板”的检验结果和检验结论错误。
			CT17817		✓
			CT17809		湖南省特种设备检验检测研究院，报告编号为TD-B202101449的定检报告中第6.11(2)项“检修盖板与楼层板”的检验结果和检验结论错误。
			CT17812		✓
9	湖南宏瑞电梯有限公司	苏州市申龙电梯有限公司	SL/F1054-09	益阳市	✓
10	湖南宇华机电工程有限公司	西尼电梯（杭州）有限公司	XN-RZ15-241-1506-767	益阳市	✓
11	湖南欣昌电梯销售服务有限公司	西继迅达（许昌）电梯有限公司	1402088XN-019	衡阳市	未提供
12	湖南凯顺电梯工程有限公司	克萊斯电梯（中国）有限公司	CH140803-1	衡阳市	✓
		亚洲富士长林电梯（新余）有限公司	2691	衡阳市	未提供
13	湖南玖通电梯科技有限公司	康力电梯股份有限公司	151031590-0010	湘潭市	✓

附件 4

电梯维保单位监督检查发现的问题汇总表

序号	维保单位	地区	资源条件问题简述
1	东芝电梯（中国）有限公司湖南分公司	长沙市	1.技术负责人无职称证。 2.未任命设计质量控制、工艺与焊接等质保体系人员。 3.只任命了 2 名技术人员至少缺少 2 名技术人员的任命。 4.只任命了 1 名检验人员至少缺少 3 名检验人员的任命。 5.项目负责人由技术人员担任。 6.持电梯修理作业资格证人员数量 12 人，至少缺少 8 人。 7.特种设备安装改造维修许可证中单位地址为长沙市天心区五一大道五一新干线大厦 A 座 1908 室，该办公场所未签订租赁合同。
2	长沙市三微电梯实业有限公司	长沙市	1.未任命设计质量控制、工艺与焊接等质保体系人员。 2.技术人员无工程师职称证。 3.未任命质量检验人员。 4.未任命项目负责人。 5.经查《人员花名册》持电梯修理作业资格证人员 10 人，在湖南省特种设备作业人员考核管理平台查询，其中 8 名作业人员未找到审查作业证书，2 名作业人员聘用单位不是该单位。
3	长沙市通特设备工程有限公司	长沙市	✓
4	湖南帝奥电梯工程有限公司	长沙市	1. 花名册中持电梯修理作业资格证人员数量的为 3 人，至少缺少 7 人。 2.提供的办公场所湖南省湘潭市岳塘区河东大道建鑫一期 7 单元 13701 室租赁合同于 2021 年 1 月 1 日到期，未签订新合同。
5	湖南升华电梯有限公司	长沙市	✓

序号	维保单位	地区	资源条件问题简述
6	湖南富霖机电科技发展有限公司	长沙市	1.技术负责人陈协祥，高工，无劳动合同等资料。 2.质量保证工程师刘元清，无劳动合同、社保证明等资料。 3.未任命检验人员。 4.抽查公司作业人员陈军、周建新、唐峰无劳动合同。
7	湖南力升电梯有限公司	长沙市	1.技术负责人李伟粕为工程师职称，不符合要求。 2.除技术负责人和质量保证体系责任人员外，技术人员 2 人无工程师职称。 3.质量检验人员三名，不符合要求。 4.持电梯修理作业人员资格证人员 10 名，不符合要求。
8	湖南客尚电梯服务有限公司	长沙市	1.技术人员仅任命 2 人，不符合要求。 2.质量检验人员仅任命 3 人，不符合要求。
9	湖南申龙电梯有限公司	长沙市	技术人员仅任命 2 人，不符合要求。
10	深圳市大众珠江电梯有限公司长沙分公司	长沙市	未任命质量检验人员。
11	湖南湘通电梯有限公司	长沙市	1、特种设备安装改造维修许可证中单位地址为：长沙市雨花区万家丽路一段 98 号桃园 7 栋 402 房。房屋租赁协议：长沙市雨花区湘府中路 18 号德思勤城市广场 B4 栋 936 号房，该办公场所与许可证中地址不符，不符合 TSG 07— 2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中 2.2.2.1 条的规定。
12	湖南兆开电梯工程有限公司	长沙市	特种设备许可证办公地址:长沙市开福区湘江北路 1388 号恒大御景半岛湘江苑 7-1801 室与租赁合同地址万家丽北路一段 699 号恒大雅苑 57、58 号栋 704,地址不一致。不符合 TSG 07— 2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中 2.2.2.1 条的规定。
13	湖南剑龙机电设备有限公司	长沙市	1.未提供设计、工艺、焊接、现场施工等质量控制系统责任人员任命文件。 2.公司任命了 2 名技术人员，不符合要求。
14	通力电梯有限公司长沙分公司	长沙市	✓

序号	维保单位	地区	资源条件问题简述
15	蒂升电梯（中国）有限公司长沙分公司	长沙市	✓
16	湖南德力通电梯有限公司	长沙市	✓
17	湖南君一电梯有限公司	长沙市	1、未提供设计、工艺、焊接、现场施工等质量控制系统责任人员任命文件。 2、公司技术人员少于 6 名。 3、公司质量检验少于 6 名。 4、未提供项目负责人任命文件。 5、持电梯修理作业资格证人员数量少于 36 人。
18	湖南凯瑞电梯有限公司	长沙市	1.公司任命的设计质量控制系统责任人陈芳为助理工程师职称。 2.公司任命了 2 名技术人员。
19	湖南世通电梯工程有限公司	长沙市	未提供技术人员的任命文件。
20	山西保利德奥电梯工程有限公司	长沙市	1.未任命质量保证工程师、设计质量控制、工艺与焊接及现场施工质量控制系统责任的质保体系人员。 2.特种设备安装改造维修许可证中单位地址为山西省忻州市五台县豆村镇德奥大道，分公司营业执照地址为湖南省长沙市天心区青园办事处友谊小区 A 区 3 栋 09 号房-05,分公司目前办公地址为长沙市天心区书院路 9 号保利国际广场 B1 栋 2832 室。分公司的营业执照注册地址及办公场所均未提供租赁合同。 3.未提供关于鉴定评审问题的处理文件。
21	亚洲富士长林电梯（新余）有限公司	长沙市	✓
22	长沙臻致电梯有限公司	长沙市	✓
23	湖南鹿鼎电梯有限公司	长沙市	目前公司符合要求的技术人员为 1 人，少于 3 人。

序号	维保单位	地区	资源条件问题简述
24	长沙升菱电梯有限公司	长沙市	1. 公司未任命设计、工艺与焊接、现场施工质量控制责任人员。 2.除技术负责人和质量保证体系责任人员外，公司仅有2名技术人员。
25	湖南鸿泰富电梯有限公司	长沙市	✓
26	湖南阿尔法电梯工程有限公司	长沙市	✓
27	株洲永佳电梯有限公司	株洲市	经查《人员花名册》持电梯修理作业资格证人员13人，在湖南省特种设备作业人员考核管理平台查询，其中4名作业人员未找到作业人员证书，1名作业人员聘用单位不是该单位。
28	株洲天正电梯安装有限公司	株洲市	1.公司未任命设计质量控制系统人员。 2.公司未任命技术人员。 3.公司未任命质量检验人员。 4.公司未任命项目负责人。 5.公司办公场所租赁合同签订的地址与营业执照、特种设备安装改维修许可证中的地址不一致。
29	湖南德力通电梯有限公司	株洲市	✓
30	长沙泰捷机电设备维护有限公司	株洲市	✓
31	湖南鑫亿电梯有限公司	岳阳市	✓
32	岳阳南方电梯有限公司	岳阳市	公司未任命工艺与焊接控制系统责任人员。
33	湖南快达电梯有限公司	岳阳市	公司未任命项目负责人。
34	岳阳台菱电梯有限公司	岳阳市	✓

序号	维保单位	地区	资源条件问题简述
35	湖南群升特种设备有限公司	岳阳市	公司任命李永康是技术责任工程师，其职责与技术负责人要求不符，未按规定其全面负责本单位安装、修理和维护保养活动中的技术工作。
36	湖南宏瑞电梯有限公司	益阳市	1.未任命设计质量控制负责人。 2.公司仅任命 1 名技术人员。 3.公司未任命质量检验人员。 4.公司未任命项目负责人。 5.公司任命的检验与试验人员，不具备助理工程师职称。
37	湖南宇华机电工程有限公司	益阳市	✓
38	益阳天安曼斯顿机电设备有限公司	益阳市	公司未任命项目负责人。
39	益阳迅达电梯设备有限公司	益阳市	公司任命张汉文为项目负责人，未能提供其为技术人员的证明文件。
40	湖南信源机电工程有限公司	湘潭市	公司未任命技术人员。
41	湖南玖通电梯科技有限公司	湘潭市	公司未任命技术人员。
42	湘潭潭房电梯工程有限公司	湘潭市	1.未提供检验与试验人员：唐建军毕业证书或助理工程师职称证书。 2.公司未任命技术人员。 3.公司未任命质量检验人员。 4.公司未任命项目负责人。 5.营业执照与特种设备生产许可证办公场所地址不一致。
43	湖南瑞福电梯有限公司	湘潭市	公司未任命技术人员。
44	湖南力维电梯起重设备有限公司	湘潭市	✓

序号	维保单位	地区	资源条件问题简述
45	湖南万事达电梯空调工程有限公司	衡阳市	未任命工艺与焊接以及现场施工质量控制系统责任的质保体系人员；未任命质量检验人员。
46	衡阳市长城电梯工程有限公司	衡阳市	未提供质量保证工程师及设计质量控制系统人员任命文件；未提供技术人员任命文件；未提供项目负责人任命文件。
47	湖南怡龙机电设备有限公司	衡阳市	未提供注册地址和生产地址的租赁合同。
48	湖南欣昌电梯销售服务有限公司	衡阳市	未提供技术负责人任命文件；未提供工艺与焊接、设计质量控制系统人员任命文件；未提供技术人员任命文件；未提供检验人员任命文件；查看社保记录及作业证，持电梯修理作业资格证人员 10 人（无 6 年以上持作业资格证或中级技工资格证人员）。
49	湖南凯顺电梯工程有限公司	衡阳市	无技术人员任命文件；电梯作业人员共 10 人（其中 6 年以上 2 人），均未提供在该单位的任职证明文件。
50	郴州市安顺电梯空调工程有限公司	郴州市	任命技术人员 3 名，无工程师职称或同等学历年限证明。
51	上海三菱电梯有限公司衡阳分公司	郴州市	未提供质量保证体系人员的任命文件；未提供质量检验人员的任命文件。
52	快意电梯股份有限公司湖南分公司	郴州市	未提供技术人员任命文件。
53	奥特朗博电梯有限公司	郴州市	未提供工艺与焊接、检验与试验与现场施工质量控制系统责任人员的职称证明文件；未提供技术人员任命文件；未提供质量检验人员任命文件；未提供项目负责人的任命文件；未提供鉴定评审报告及整改报告。
54	湖南都立电梯工程有限公司	常德市	没有任命工艺与焊接、现场施工质量控制系统责任人和项目负责人。
55	湖南立达电梯有限公司	常德市	公司任命的符合要求的质量检验人员为 2 人，少于 3 人。
56	湖南泰通电梯工程有限公司	常德市	公司仅任命 1 名技术人员。

序号	维保单位	地区	资源条件问题简述
57	湖南快迈电梯有限公司	常德市	1.公司未任命技术人员,不符合 TSG 07— 2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中 G3.2 条的规定。 2.公司仅任命 3 名检验人员,不符合 TSG 07— 2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中 G3.2 条的规定。

抄送：湖南省特种设备管理协会。
